

核技术利用建设项目

南京市江宁医院老年医院

扩建2台DSA项目环境影响报告表

南京市江宁医院  
2026年3月

生态环境部监制

## 核技术利用建设项目

# 南京市江宁医院老年医院 扩建 2 台 DSA 项目环境影响报告表

建设单位名称：南京市江宁医院

建设单位法人代表（签名或盖章）：

通讯地址：南京市江宁区鼓山路 168 号

邮政编码：██████

联系人：██████

电子邮箱：████████████████████

联系电话：████████████████████

# 目 录

表 1	项目基本情况	- 1 -
表 2	放射源	- 5 -
表 3	非密封放射性物质	- 5 -
表 4	射线装置	- 6 -
表 5	废弃物（重点是放射性废弃物）	- 7 -
表 6	评价依据	- 8 -
表 7	保护目标与评价标准	- 11 -
表 8	环境质量和辐射现状	- 14 -
表 9	项目工程分析与源项	- 19 -
表 10	辐射安全与防护	- 26 -
表 11	环境影响分析	- 33 -
表 12	辐射安全管理	- 53 -
表 13	结论与建议	- 59 -
表 14	审批	- 65 -
附图 1	南京市江宁医院老年医院扩建 2 台 DSA 项目地理位置示意图	- 66 -
附图 2	南京市江宁医院老年医院总平面及周围环境示意图	- 67 -
附图 3	本项目 DSA 机房平面布置及周围环境示意图	- 68 -
附图 4	老年医院综合楼二楼平面布置示意图	- 69 -
附图 5	老年医院综合楼三楼平面布置示意图	- 70 -
附图 6	老年医院综合楼四楼平面布置示意图	- 71 -
附件 1:	项目委托书	- 72 -
附件 2:	射线装置使用承诺书	- 73 -
附件 3:	DSA 机房屏蔽设计说明	- 75 -
附件 4:	辐射安全许可证	- 76 -
附件 5:	辐射环境现状监测报告	- 88 -
附件 6:	辐射工作人员培训证书	- 99 -
附件 7:	江苏省生态环境分区管控综合查询报告书	- 100 -
附件 8:	医院现有核技术应用项目基本情况一览表	- 103 -

附件 9：南京市江宁老年医院项目环评批复 .....	- 107 -
附件 10：医院现有辐射安全管理规章制度 .....	- 111 -

**表 1 项目基本情况**

建设项目名称		南京市江宁医院老年医院扩建 2 台 DSA 项目			
建设单位		南京市江宁医院 (统一社会信用代码: 12320115426032413F)			
法人代表	■■■■	联系人	■■■■	联系电话	■■■■■■■■
注册地址		南京市江宁区鼓山路 168 号			
项目建设地点		南京市江宁区鼓山路 168 号南京市江宁医院老年医院综合楼三楼			
立项审批部门		/		批准文号	/
建设项目总投资 (万元)	■■■■	项目环保总投资 (万元)	■■■■	投资比例(环保 投资/总投资)	■■■■
项目性质		<input type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 改建 <input checked="" type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 其他		占地面积 (m <sup>2</sup> )	/
应用 类型	放射源	<input type="checkbox"/> 销售	<input type="checkbox"/> I 类 <input type="checkbox"/> II 类 <input type="checkbox"/> III 类 <input type="checkbox"/> IV 类 <input type="checkbox"/> V 类		
		<input type="checkbox"/> 使用	<input type="checkbox"/> I 类 (医疗使用) <input type="checkbox"/> II 类 <input type="checkbox"/> III 类 <input type="checkbox"/> IV 类 <input type="checkbox"/> V 类		
	非密封 放射性 物质	<input type="checkbox"/> 生产	<input type="checkbox"/> 制备 PET 用放射性药物		
		<input type="checkbox"/> 销售	/		
		<input type="checkbox"/> 使用	<input type="checkbox"/> 乙 <input type="checkbox"/> 丙		
	射线 装置	<input type="checkbox"/> 生产	<input type="checkbox"/> II 类 <input type="checkbox"/> III 类		
		<input type="checkbox"/> 销售	<input type="checkbox"/> II 类 <input type="checkbox"/> III 类		
		<input checked="" type="checkbox"/> 使用	<input checked="" type="checkbox"/> II 类 <input type="checkbox"/> III 类		
	其他	/			
	<p><b>项目概述:</b></p> <p><b>一、建设单位基本情况、项目建设规模及由来</b></p> <p>南京市江宁医院(以下简称“医院”)创建于 1935 年,是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的三级甲等综合医院,医院内设有南京市急救中心江宁分站,是南京医科大学附属医院、东南大学与江苏大学教学医院、第二批国家级住院医师规范化培训基地、国家药物临床试验机构,并挂牌南京医科大学康达学院江宁临床医学院、江苏医药职业学院临床学院、江苏卫生健康职业学院江宁临床医学院。</p>				

医院目前拥有鼓山路院区（南京市江宁区鼓山路 168 号）、湖山路院区（南京市江宁区湖山路 169 号）和汤山院区（南京市江宁区作厂路 15 号）共 3 个院区，开设床位 2600 余张，年门急诊工作量 164 万人次以上，年收治住院病人 4.9 万人次以上，年手术量 2.4 万人次以上。

为积极应对人口老龄化，进一步提高江宁区基本老年医疗服务供给水平，切实维护人民群众健康权益，促进江宁经济社会全面发展，医院拟投资 67498.72 万元，对南京市江宁医院鼓山路院区进行整体规划，建设南京市江宁老年医院项目。该项目拟建址位于南京市江宁区鼓山路 168 号，主要建设内容为：拆除鼓山路院区现有的污水处理站、医技楼、康复楼、发热留观病房、锅炉房、食堂，在医院停车场地块新建一栋老年医院综合楼，新建一座地下锅炉房、新建食堂、在园区东南角新建地埋式污水处理及上盖垃圾房（包含生活垃圾房、医疗废物暂存间及危废暂存间），新增床位 240 张。南京市江宁老年医院项目已于 2022 年 10 月完成环境影响评价文件编制工作，并于 2022 年 11 月 24 日取得南京市生态环境局的环评批复，文号：宁环（江）建〔2022〕175 号，详见附件 9。

为配合南京市江宁老年医院项目建设，南京市江宁医院拟于老年医院综合楼三楼新建 2 座 DSA 机房（即 DSA1 室、DSA2 室）及其配套辅助用房并配备 2 台 DSA（型号均未定，最大管电压均为 125kV，最大管电流均为 1000mA）用于开展医疗诊断和介入治疗。

南京市江宁医院老年医院扩建 2 台 DSA 项目辐射工作人员均拟新招聘、新培训，每台均拟配备 1 名技师、1 名护士及 4 名医生，2 台 DSA 共计 12 名辐射工作人员，年开展工作 250 天。根据医院提供的 DSA 工作负荷，DSA 透视工况年出束时间为 263.3h，摄影工况年出束时间为 1.80h，摄影和透视累计出束时间为 265.1h。

为保护环境和公众利益，防止辐射污染，根据《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国放射性污染防治法》《建设项目环境保护管理条例》《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》等法律、法规和部门规章，南京市江宁医院老年医院扩建 2 台 DSA 项目需进行环境影响评价。受南京市江宁医院的委托，南京瑞森辐射技术有限公司承担了老年医院扩建 2 台 DSA 项目的环境影响评价工作（委托书见附件 1）。根据《关于发布〈射线装置分类〉的公告》（环境保护部、国家卫生和计划生育委员会，公告 2017 年 第 66 号），本项目 DSA 为血管造影用 X 射线装置，属 II 类射线装置。依照《建设项目环境影响

评价分类管理名录》（生态环境部令 第 16 号，2021 年版），本项目扩建 2 台 DSA，属于“172 核技术利用建设项目”中的“使用 II 类射线装置的”项目，确定为编制环境影响报告表。南京瑞森辐射技术有限公司在资料调研、项目工程分析、现场勘察及现场监测等工作的基础上，编制了该项目环境影响报告表。

南京市江宁医院老年医院扩建 2 台 DSA 项目射线装置使用情况见表 1-1：

表 1-1 扩建 2 台 DSA 项目射线装置使用情况一览表

射线装置									
序号	射线装置名称型号	数量	最大管电压 (kV)	最大管电流 (mA)	射线装置类别	工作场所名称	活动种类	环评情况	备注
1	DSA (型号未定)	1	125	1000	II 类	老年医院综合楼三楼 DSA1 室	使用	本次环评	新购
2	DSA (型号未定)	1	125	1000	II 类	老年医院综合楼三楼 DSA2 室	使用	本次环评	新购

## 二、项目周边保护目标及项目选址情况

南京市江宁老年医院项目位于南京市江宁区鼓山路 168 号。老年医院东侧为南京市江宁医院住宅区，南侧为桃园路，隔桃园路由东向西依次为江宁全民健身中心、南京市江宁师范幼儿园，西侧为玉堂巷，北侧为利民路。本项目地理位置示意图见附图 1，南京市江宁医院鼓山路院区（即老年医院院区）平面布置及周围环境示意图见附图 2。

本次扩建 2 台 DSA 项目位于南京市江宁医院老年医院综合楼三楼 DSA1 室、DSA2 室，老年医院综合楼东侧为院内道路、医技楼及门诊内科综合楼，南侧、西侧、北侧均为院内道路。DSA1 室拟建址东侧为设备间、配电间，南侧为走廊，西侧为控制室，北侧为走廊，楼下为会议/示教室、医生办公室，楼上为过道及诊室；DSA2 室东侧为控制室，南侧为走廊，西侧为设备间，北侧为走廊，楼下为诊室及库房，楼上为过道及诊室。本项目 DSA 机房平面布置及周围环境示意图见附图 3。

本次扩建 2 台 DSA 项目周围 50m 评价范围东侧、南侧均位于院区边界内，西侧至院外玉堂巷，北侧至院外鼓山路。项目运行后的环境保护目标主要为本项目辐射工作人员、评价范围内的其他医护人员、病患及陪同家属、玉堂巷和鼓山路上其他公众等。本项目 DSA 配套独立用房，房间由射线装置机房和控制室组成。DSA 机房控制室与

诊断机房分开布置，区域划分明确，项目布局合理。

### 三、原有核技术利用项目许可情况

南京市江宁医院现持有江苏省生态环境厅核发的辐射安全许可证（苏环辐证[01279]），有效期至：2026年1月26日，许可种类和范围为“使用I类、V类放射源；使用II类、III类射线装置；使用非密封放射性物质，乙级、丙级非密封放射性物质工作场所”。医院辐射安全许可证正副本见附件4。

医院现有的核技术利用项目均已履行环保手续，无历史遗留环保问题。医院现有核技术应用项目基本情况见附件8。

南京市江宁医院已成立放射防护与辐射安全领导小组，负责全院的放射防护与辐射安全管理工作；医院现有辐射工作人员及辐射安全管理人员均已取得辐射安全与防护考核合格证书，辐射工作人员均进行个人剂量监测和职业健康体检；医院已建立辐射安全管理制度并严格执行，满足医院现有核技术利用项目的辐射安全管理工作要求；医院已委托有资质的单位对医院核技术利用项目开展年度监测，并在日常工作中开展自主监测；医院已制定辐射事故应急措施预案并定期组织演练，自医院开展核技术利用项目以来，未发生过辐射事故（事件）；医院现有核技术利用项目的“三废”排放情况均在其原有环评及批复范围内，无异常情况；医院已为现有核技术利用项目工作人员配备必要的个人防护用品及辅助防护设施；医院每年对已开展的核技术利用项目进行年度评估，编写年度评估报告并按时提交至全国核技术利用辐射安全申报系统。

### 四、实践正当性分析

本项目的运行，可为患者提供放射诊疗服务，并可提高当地医疗卫生水平，具有良好的社会效益和经济效益，经辐射防护屏蔽和安全管理后，本项目的建设和运行对受照个人或社会所带来的利益能够弥补其可能引起的辐射危害，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）“实践的正当性”的原则。

**表 2 放射源**

序号	核素名称	总活度 (Bq) / 活度 (Bq) × 枚数	类别	活度种类	用途	使用场所	贮存方式与地点	备注
/	/	/	/	/	/	/	/	/

注：放射源包括放射性中子源，对其要说明是何种核素以及产生的中子流强度 (n/s)

**表 3 非密封放射性物质**

序号	核素名称	理化性质	活动种类	实际日最大 操作量 (Bq)	日等效最大 操作量 (Bq)	年最大用量 (Bq)	用途	操作方式	使用场所	贮存方式与地点
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

注：日等效最大操作量和操作方式见《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB 18871-2002)。

表 4 射线装置

(一) 加速器：包括医用、工农业、科研、教学等用途的各种类型加速器

序号	名称	类别	数量	型号	加速粒子	最大能量 (MeV)	额定电流 (mA) / 剂量率 (Gy/h)	用途	工作场所	备注
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

(二) X 射线机，包括工业探伤、医用诊断和治疗、分析等用途

序号	名称	类别	数量	型号	最大管电压 (kV)	最大管电流 (mA)	用途	工作场所	备注
1	DSA	II类	1台	未定	125	1000	医用诊断/介入治疗	老年医院综合楼三楼 DSA1室	/
2	DSA	II类	1台	未定	125	1000	医用诊断/介入治疗	老年医院综合楼三楼 DSA2室	
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

(三) 中子发生器，包括中子管，但不包括放射性中子源

序号	名称	类别	数量	型号	最大管电压 (kV)	最大靶电流 (μA)	中子强度 (n/s)	用途	工作场所	氚靶情况			备注
										活度 (Bq)	贮存方式	数量	
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

表 5 废弃物（重点是放射性废弃物）

名称	状态	核素名称	活度	月排放量	年排放总量	排放口浓度	暂存情况	最终去向
DSA 手术过程中产生的棉签、纱布、手套、器具等医疗废物	固体	/	/	约 25kg	约 300kg	/	暂存在机房内的废物桶	手术结束后集中收集,作为医疗废物由医院统一委托有资质单位进行处置。
臭氧、氮氧化物	气态	/	/	少量	少量	/	不暂存	通过排风系统排入外环境,臭氧在常温下约 50 分钟可自行分解为氧气。
/	/	/	/	/	/	/	/	/

注：1.常规废弃物排放浓度，对于液态单位为 mg/L，固体为 mg/kg，气态为 mg/m<sup>3</sup>；年排放总量用 kg。

2.含有放射性的废物要注明，其排放浓度、年排放总量分别用比活度（Bq/L 或 Bq/kg 或 Bq/m<sup>3</sup>）和活度（Bq）。

表 6 评价依据

<p>法规 文件</p>	<p>(1) 《中华人民共和国环境保护法》，1989年12月26日第七届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过，2014年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订，中华人民共和国主席令 第九号，2015年1月1日起实施；</p> <p>(2) 《中华人民共和国环境影响评价法》，中华人民共和国主席令 第七十七号，2002年10月28日发布，根据2016年7月2日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议《关于修改〈中华人民共和国节约能源法〉等六部法律的决定》第一次修正，根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第二次修正；</p> <p>(3) 《中华人民共和国放射性污染防治法》，中华人民共和国主席令 第六号，2003年10月1日起实施；</p> <p>(4) 《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》，国务院令 第449号，2005年12月1日起施行；2019年修改，国务院令 第709号，2019年3月2日施行；</p> <p>(5) 《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院令 第253号，1998年11月29日发布，根据2017年7月16日《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（中华人民共和国国务院令 第682号）修订，2017年10月1日起施行；</p> <p>(6) 《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（2021年修正本），生态环境部令 第20号，2021年1月4日起施行；</p> <p>(7) 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），生态环境部令 第16号，2021年1月1日起施行；</p> <p>(8) 《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》，环保部令 第18号，2011年5月1日起施行；</p> <p>(9) 《关于发布〈射线装置分类〉的公告》，环境保护部、国家卫生和计划生育委员会，公告2017年 第66号，2017年12月5日起施行；</p>
------------------	---

	<p>(10) 《产业结构调整指导目录(2024年本)》(2023年修改), 国家发展和改革委员会2023年令 第7号, 2024年2月1日起施行;</p> <p>(11) 《江苏省辐射污染防治条例》(2018年修正本), 江苏省第十三届人民代表大会常务委员会第二次会议第2号公告, 2018年5月1日起实施;</p> <p>(12) 《关于发布〈建设项目环境影响报告书(表)编制监督管理办法〉配套文件的公告》, 生态环境部公告 2019年 第38号, 2019年10月25日发布;</p> <p>(13) 《关于启用环境影响评价信用平台的公告》, 生态环境部公告 2019年 第39号, 2019年10月25日发布;</p> <p>(14) 《关于核技术利用辐射安全与防护培训和考核有关事项的公告》, 生态环境部公告 2019年 第57号, 2019年12月24日发布;</p> <p>(15) 《建设项目环境影响报告书(表)编制监督管理办法》, 生态环境部令 第9号, 2019年11月1日起施行;</p> <p>(16) 《省政府关于印发江苏省国土空间规划(2021—2035年)的通知》, 苏政发〔2023〕69号, 2023年8月16日发布;</p> <p>(17) 《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环境影响报告书(表)编制单位监管工作的通知》, 苏环办〔2021〕187号, 2021年5月28日发布;</p> <p>(18) 《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》, 苏政发〔2020〕1号, 2020年1月8日发布;</p> <p>(19) 《江苏省生态环境厅关于印发辐射安全许可证办理等工作程序和规范的通知》, 苏环规〔2025〕1号, 2025年9月21日起施行;</p> <p>(20) 《江苏省辐射事故应急预案》(2020年修订版), 苏政办函〔2020〕26号, 2020年2月19日发布;</p> <p>(21) 《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》, 苏政发〔2020〕49号, 2020年6月21日发布;</p> <p>(22) 《江苏省生态环境分区管控实施方案》, 中共江苏省委办公厅、江苏省人民政府办公厅, 2024年12月6日印发。</p>
<p>技术 标准</p>	<p>(1) 《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB 18871-2002);</p> <p>(2) 《医用电气设备 第1-3部分: 基本安全和基本性能的通用要求 并列标准: 诊断X射线设备的辐射防护》(GB 9706.103-2020);</p>

	<p>(3) 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ 2.1-2016)；</p> <p>(4) 《辐射环境保护管理导则 核技术利用建设项目 环境影响评价文件的内容和格式》(HJ 10.1-2016)；</p> <p>(5) 《辐射环境监测技术规范》(HJ 61-2021)；</p> <p>(6) 《环境γ辐射剂量率测量技术规范》(HJ 1157-2021)</p> <p>(7) 《建设项目竣工环境保护设施验收技术规范 核技术利用》(HJ 1326-2023)；</p> <p>(8) 《放射诊断放射防护要求》(GBZ 130-2020)；</p> <p>(9) 《职业性外照射个人监测规范》(GBZ 128-2019)；</p> <p>(10) 《外照射放射防护剂量转换系数标准》(WS/T 830-2024)。</p>
其他	<p><b>附图：</b></p> <p>(1) 南京市江宁医院老年医院扩建 2 台 DSA 项目地理位置示意图；</p> <p>(2) 南京市江宁医院总平面及周围环境示意图；</p> <p>(3) 本项目 DSA 机房平面布置及周围环境示意图；</p> <p>(4) 老年医院综合楼二楼平面布置示意图；</p> <p>(5) 老年医院综合楼三楼平面布置示意图；</p> <p>(6) 老年医院综合楼四楼平面布置示意图。</p> <p><b>附件：</b></p> <p>(1) 项目委托书；</p> <p>(2) 射线装置使用承诺书；</p> <p>(3) DSA 机房屏蔽设计情况；</p> <p>(4) 辐射安全许可证；</p> <p>(5) 辐射工作人员培训证书；</p> <p>(6) 辐射环境现状监测报告；</p> <p>(7) 江苏省生态环境分区管控综合查询报告书；</p> <p>(8) 医院现有核技术应用项目基本情况一览表；</p> <p>(9) 南京市江宁老年医院项目环评批复；</p> <p>(10) 医院现有辐射安全管理规章制度。</p>

表 7 保护目标与评价标准

评价范围

根据《辐射环境保护管理导则 核技术利用建设项目 环境影响评价文件的内容和格式》（HJ 10.1-2016）中“放射源和射线装置应用项目的评价范围，通常取装置所在场所实体屏蔽物边界外 50m 的范围”的规定，结合本项目的特点，确定本项目评价范围为本次扩建 2 台 DSA 项目工作场所实体屏蔽边界外周围 50m 范围内区域，评价范围详见附图 2。

保护目标

本项目评价范围内不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。对照《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74 号）、《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1 号）、《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49 号）要求，经江苏省生态环境厅江苏省生态环境分区管控综合服务系统查询，本项目所在地块位于南京市中心城区（江宁区）重点管控单元（编码：ZH32011520101）内，不在生态保护红线内，评价范围内均不涉及优先保护单元和一般管控单元。对照《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022），本项目评价范围内不涉及受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等生态保护目标。

本次扩建 2 台 DSA 项目周围 50m 评价范围均位于院区边界内，项目运行后的环境保护目标主要为本项目辐射工作人员、评价范围内的其他医护人员、病患及陪同家属等其他公众，详见表 7-1。

表 7-1 本项目保护目标一览表

序号	场所	保护目标	方位	最近距离	保护对象类别	人口规模	剂量约束值
1	老年医院综合楼三楼 DSA1 室、DSA2 室	操作技师	控制室	毗邻	辐射工作人员	2 人	5mSv/a (职业人员)
		医生、护士	机房内	同室操作		10 人	
2	老年医院综合楼	其他医务人员	DSA 机房周围以及楼下、楼上等	毗邻	公众	约 260 人	0.1mSv/a (公众)
		病患、周围公众				约 240 张床位,其余为流动人员	

	门诊内科综合楼	其他医务人员	东侧	约 20m	公众	约 150 人
		病患、周围公众				约 50 张床位, 其余为流动人员
3	医技楼	其他医务人员	东北侧	约 25m	公众	约 120 人
		病患、周围公众				流动人员
4	玉堂巷	其他公众	西侧	约 40m	公众	流动人员
5	鼓山路	其他公众	北侧	约 25m	公众	流动人员
6	院内道路公众		东侧、南侧、西侧、北侧	约 18m	公众	流动人员

注：本项目 DSA 位于老年医院综合楼三楼，保护目标为地面人员时，本项目工作场所与保护目标最近距离保守取其水平距离；保护目标为相邻上下楼层人员时，最近距离保守取其垂直距离。

## 评价标准

### 1. 剂量限值：

《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）中规定的个人剂量限值，见表 7-2。

表 7-2 工作人员职业照射和公众照射剂量限值

照射类型	剂量限值
职业照射	应对任何工作人员的照射水平进行控制，使之不超过下述限值： ①由审管部门决定的连续 5 年的年平均有效剂量，20mSv ②任何一年中的有效剂量，50mSv ③眼晶体的年当量剂量，150mSv ④四肢（手和足）或皮肤的年当量剂量，500mSv
公众照射	实践使公众有关关键人群组的成员所受的平均剂量估计值不应超过下述限值： ①年有效剂量，1mSv； ②特殊情况下，如果 5 个连续年的年平均剂量不超过 1mSv，则某一单一年份的有效剂量可提高到 5mSv； ③眼晶体的年当量剂量，15mSv； ④皮肤的年当量剂量，50mSv。

### 2. 剂量约束值

根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）附录 B 的要求并结合本项目特点，确定本项目剂量约束值为：

- a) 职业人员年有效剂量不超过 5mSv，
- b) 公众年有效剂量不超过 0.1mSv。

### 3.剂量率控制水平:

根据《放射诊断放射防护要求》(GBZ 130-2020)“6.3.1 机房的辐射屏蔽防护,应满足下列要求: a) 具有透视功能的 X 射线设备在透视条件下检测时,周围剂量当量率应不大于 2.5 $\mu$ Sv/h; 测量时, X 射线设备连续出束时间应大于仪器响应时间; c) 具有短时、高剂量率曝光的摄影程序(如 DR、CR、屏片摄影)机房外的周围剂量当量率应不大于 25 $\mu$ Sv/h, 当超过时应进行机房外人员的年有效剂量评估, 应不大于 0.25mSv”的要求, 确定本项目机房外的周围剂量当量率参考控制水平为: 距 DSA 机房墙体、门、观察窗表面外 30cm 处、顶棚上方(楼上)距顶棚地面 100cm 处、地面下方(楼下)距楼下地面 170cm 处的辐射剂量率目标控制值均为 2.5 $\mu$ Sv/h。

### 4.辐射环境质量现状检测评价参考值

根据《江苏省环境天然贯穿辐射水平调查研究》(辐射防护 第 13 卷第 2 期, 1993 年 3 月, 江苏省环境监测站)确定本项目建设址的辐射环境质量现状检测评价参考值, 见表 7-3。

表 7-3 江苏省全省环境天然 $\gamma$ 辐射水平调查结果(单位: nGy/h)

	原野剂量率	道路剂量率	室内剂量率
测值范围	33.1~72.6	18.1~102.3	50.7~129.4
均值	50.4	47.1	89.2
标准差(s)	7.0	12.3	14.0

注: 测量值已扣除宇宙射线响应值, 现状评价时取测值范围作为本底参考水平。

### 5.参考资料:

- (一) 《辐射防护导论》, 方杰主编;
- (二) 《辐射防护手册(第一分册)》, 李德平、潘自强主编。

表 8 环境质量和辐射现状

## 环境质量和辐射现状

### 一、项目位置、布局和周边环境

南京市江宁老年医院项目位于南京市江宁区鼓山路 168 号。老年医院东侧为南京市江宁医院住宅区，南侧为桃园路，隔桃园路由东向西依次为江宁全民健身中心、南京市江宁师范幼儿园，西侧为玉堂巷，北侧为利民路。

本次扩建 2 台 DSA 项目位于南京市江宁医院老年医院综合楼三楼 DSA1 室、DSA2 室，老年医院综合楼东侧为院内道路、医技楼及门诊内科综合楼，南侧、西侧、北侧均为院内道路。DSA1 室拟建址东侧为设备间、配电间，南侧为走廊，西侧为控制室，北侧为走廊，楼下为会议/示教室、医生办公室，楼上为过道及诊室；DSA2 室东侧为控制室，南侧为走廊，西侧为设备间，北侧为走廊，楼下为诊室及库房，楼上为过道及诊室。

本次扩建 2 台 DSA 项目周围 50m 评价范围东侧、南侧均位于院区边界内，西侧至院外玉堂巷，北侧至院外鼓山路。项目运行后的环境保护目标主要为本项目辐射工作人员、评价范围内的其他医护人员、病患及陪同家属、玉堂巷和鼓山路上其他公众等。本项目拟建址及周围环境见图 8-1 至图 8-9。

图 8-1 DSA1 室拟建址

图 8-2 DSA2 室拟建址

图 8-3 DSA1 室拟建址东侧设备间

图 8-4 项目拟建址南侧走廊

图 8-5 DSA1 室拟建址西侧控制室  
(即 DSA2 室东侧)

图 8-6 项目拟建址北侧走廊

图 8-7 DSA2 室西侧设备间

图 8-8 项目拟建址楼下会议室、办公室、诊室  
等拟建址

图 8-9 项目拟建址楼上过道及诊室

## 二、辐射环境现状调查

根据《环境 $\gamma$ 辐射剂量率测量技术规范》（HJ 1157-2021）、《辐射环境监测技术规范》（HJ 61-2021）相关方法和要求，在进行环境现场调查时，于本次扩建 2 台 DSA 项目建设址周围进行布点，测量 $\gamma$ 辐射剂量率。监测结果见表 8-1，监测点位示意图见图 8-10。

监测单位：南京瑞森辐射技术有限公司

监测项目： $\gamma$ 辐射剂量率

检测仪器：BG9511 型环境监测用 X、 $\gamma$ 辐射吸收剂量率仪（设备编号：NJRS-221，  
检定有效期：2025 年 10 月 22 日~2026 年 10 月 21 日，检定单位：江苏省计量科学  
研究院，检定证书编号：Y2025-0103723）

能量范围：35keV~3MeV

剂量率范围：10nGy/h~600 $\mu$ Gy/h

监测日期：2025 年 12 月 3 日

天气：晴

温度：5℃

湿度：50%RH

监测布点：根据《辐射环境监测技术规范》（HJ 61-2021）有关布点原则进行布点。

质量控制：本项目监测单位南京瑞森辐射技术有限公司已通过检验检测机构资质认定（证书编号：221020340350，检测资质见附件5），具备相应的检测资质和检测能力，监测按照南京瑞森辐射技术有限公司《质量管理手册》和《辐射环境监测技术规范》（HJ 61-2021）要求，实施全过程质量控制。

监测人员、监测仪器及监测结果：监测人员均经过考核，监测仪器经过计量部门检定，并在有效期内，监测仪器使用前经过检验，监测报告实行三级审核。

数据记录及处理： $\gamma$ 辐射空气吸收剂量率监测每个点位读取10个数据，读取间隔不小于10s，并待计数稳定后读取数值。每组数据计算每个点位的平均值并计算标准差。

评价方法：参照江苏省环境天然 $\gamma$ 辐射剂量水平调查结果，评价项目周围的辐射环境质量。

表 8-1 扩建 2 台 DSA 项目建设址及其周围环境 $\gamma$ 辐射水平检测结果

测点编号	测点描述	测量结果 (nGy/h)	标准差	备注
1	DSA1 室拟建址			楼房室内
2	DSA1 室拟建址东侧设备间			楼房室内
3	DSA1 室拟建址东侧配电房			楼房室内
4	DSA1 室拟建址南侧过道			楼房室内
5	DSA1 室拟建址西侧控制室			楼房室内
6	DSA1 室拟建址北侧过道			楼房室内
7	DSA2 室拟建址			楼房室内
8	DSA2 室拟建址南侧过道			楼房室内
9	DSA2 室拟建址西侧设备间			楼房室内
10	DSA2 室拟建址北侧过道			楼房室内
11	DSA1 室拟建址楼下			楼房室内
12	DSA2 室拟建址楼下			楼房室内
13	DSA1 室拟建址楼上			楼房室内
14	DSA2 室拟建址楼上			楼房室内

15	老年医院综合楼东侧院区道路		室外道路
16	老年医院综合楼南侧院区道路		室外道路
17	老年医院综合楼西侧院区道路		室外道路
18	老年医院综合楼北侧院区道路		室外道路
19	院区西侧玉堂巷		室外道路
20	院区北侧鼓山路		室外道路

注：1、上表数据已扣除检测仪器宇宙射线响应值。环境 $\gamma$ 辐射剂量率测量结果按照《辐射环境监测技术规范》（HJ 61-2021）中公式 $\dot{D} = C_f(E_f\bar{X} - \mu_c X_c')$ 计算，其中， $C_f$ 为仪器量程检定/校准因子，本项目为 1.11； $E_f$ 为仪器检验源效率因子，本项目取 1； $\bar{X}$ 为现场监测时仪器  $n$  次读数的平均值； $\mu_c$ 为建筑物对宇宙射线带电粒子和光子的屏蔽因子，楼房取值为 0.8，平房取值为 0.9，原野、道路取值为 1； $X_c'$ 为测点处仪器对宇宙射线的响应值，本仪器的宇宙射线响应值为 7nGy/h；

2、老年医院综合楼为新建建筑（尚未完工），现场检测时毗邻场所无射线装置运行。

由表 8-1 监测结果可知，南京市江宁医院老年医院扩建 2 台 DSA 项目拟建址及其周围楼房室内环境 $\gamma$ 辐射剂量率在 53nGy/h~64nGy/h 之间，属江苏省建筑物室内 $\gamma$ 辐射（空气吸收）剂量率本底水平 50.7nGy/h~129.4nGy/h 范围内；周围道路环境 $\gamma$ 辐射剂量率在 65nGy/h~67nGy/h 之间，属江苏省道路 $\gamma$ 辐射（空气吸收）剂量率本底水平 18.1nGy/h~102.3nGy/h 范围内。




图 8-10 检测点位示意图

表 9 项目工程分析与源项

## 工程设备与工艺分析

### 一、工程设备

DSA 因其整体结构像大写的“C”，因此也称作 C 形臂 X 光机，DSA 由 X 线发生装置（包括 X 射线球管及其附件、高压发生器、X 射线控制器等）和图像检测系统（包括光栅、影像增强管、光学系统、线束支架、检查床、输出系统等）组成。常见 DSA 外观图见图 9-1。

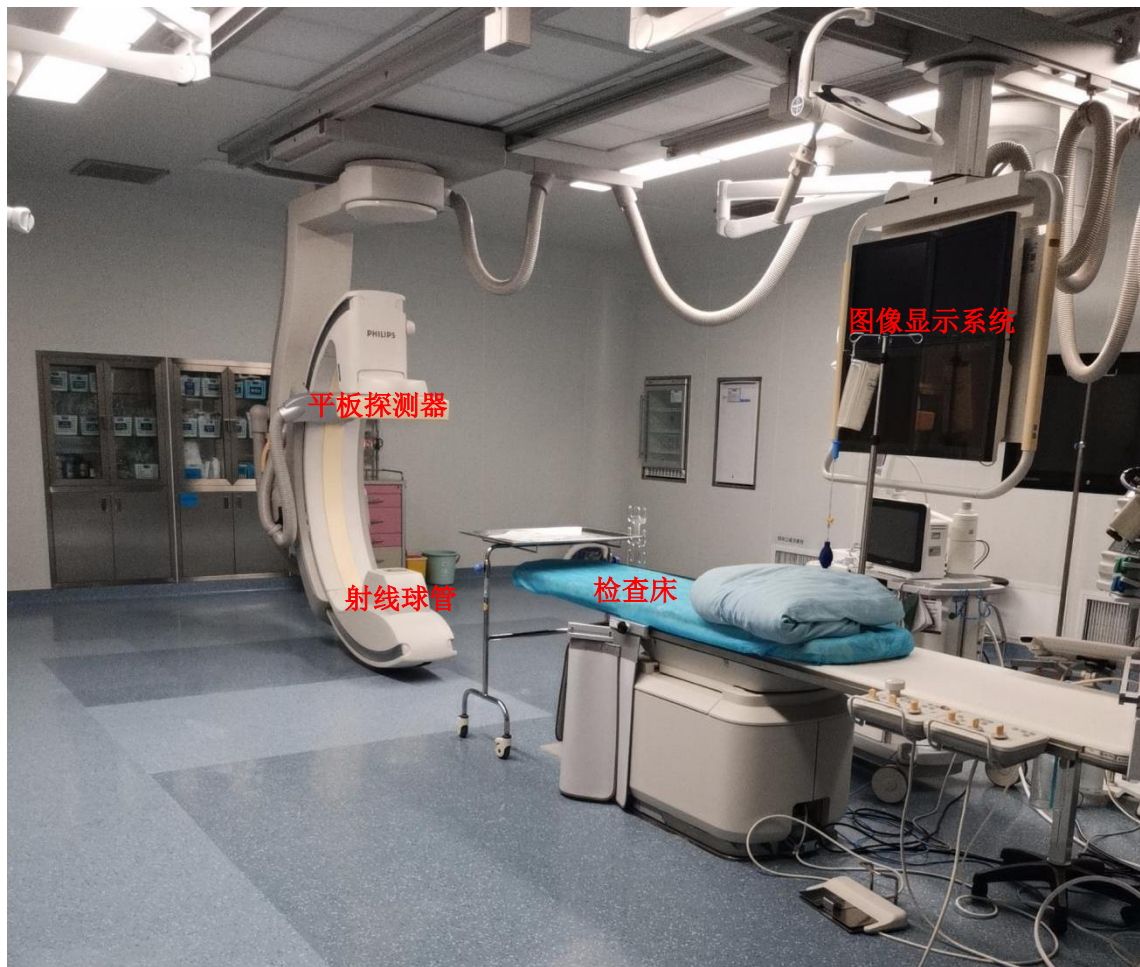


图 9-1 常见 DSA 外观示意图

本项目拟配备的 DSA 主要设备技术参数见表 9-1，配套设备配置情况见表 9-2。

表 9-1 本项目 DSA 主要设备技术参数

项目	技术参数
型号	未定

数量	2 台
位置	老年医院综合楼三楼 DSA1 室、DSA2 室
最大管电压	125kV
最大管电流	1000mA
X 射线球管滤过条件	固有滤过 2.5mmAl+附加滤过
球管类型及射线方向	均为 DSA 为单球管设备，即使旋转机头，其有用线束投射方向仍为由下至上
焦皮距	≥45cm
照射野	最小照射野：11cm×11cm 最大照射野：30cm×38cm

注：本项目 DSA 技术参数由建设单位和供货商提供。

表 9-2 每台 DSA 配套设备一览表

序号	名称	数量	用途	位置
1	电源柜	1 套	DSA 配电	设备间
2	高压发生柜	1 套	DSA 高压装置	设备间
3	系统控制柜	1 套	设备控制和数据传输	设备间
4	控制系统	1 套	DSA 设备操作	控制室

注：本项目 2 座 DSA 机房共用控制室，DSA 控制系统各自独立。

## 二、工作原理及工作流程

### （一）工作原理

数字减影血管造影技术是常规血管造影术和电子计算机图像处理技术相结合的产物。DSA 是通过电子计算机进行辅助成像的血管造影方法，是应用计算机程序进行两次成像完成的。在注入造影剂之前，首先进行第一次成像，并用计算机将图像转换成数字信号储存起来。注入造影剂后，再次成像并转换成数字信号。两次数字相减，消除相同的信号，获得一个只有造影剂的血管图像。这种图像较以往所用的常规血管造影所显示的图像更清晰和直观，一些精细的血管结构亦能显示出来。且对比度分辨率高，减去了血管以外的背景，尤其是与骨骼重叠的血管能清楚地显示；由于造影剂用量少、浓度低、损伤小、较安全，节省胶片使造影价格低于常规造影。通过医用血管造影 X 射线机处理的图像，使血管的影像更为清晰，在进行介入手术时更为安全。DSA 系统结构图见图

9-2。

图 9-2 DSA 系统结构图

DSA 是引导介入治疗的重要医学影像设备，通过置入体内的各种导管（约 1.5~2 毫米粗）的体外操作和独特的处理方法，对体内病变进行治疗。介入治疗具有不开刀、创伤小、恢复快、效果好的特点，目前，基于数字血管造影系统指导的介入治疗医生已能把导管或其他器械，介入到人体几乎所有的血管分支和其他管腔结构（消化道、胆道、气管、鼻管、心脏等），以及某些特定部位，对许多疾病实施局限性治疗。

## （二）工作流程及产污环节分析

本项目 DSA 在进行曝光时分为两种情况：

### 1. 医疗诊断

DSA 检查（诊断）采用是根据采集的造影部位图像，对患者病变部位进行诊断，以选择合适的治疗方案。具体方式是受检者位于检查床上，医护人员指导患者摆位并调整 X 射线球管、人体、影像接收器三者之间的距离，然后进行出束摄影，获取底片；下一步为患者注射造影剂、出束摄影或透视，获取样片。计算机将样片信号减去底片信号后，得到仅显示造影剂分布的图像，即血管图像。医护人员根据该图像识别、判断患者病变的具体部位、病变程度及类型，以选择合适的治疗方案。

### 2. 介入治疗

介入治疗是医生、护士在 DSA 出束曝光条件下，根据影像引导，为患者实施如血管扩张、清淤、送入支架等治疗操作。具体方式是受检者位于检查床上，医护人员指导

患者摆位并调整 X 射线球管、人体、影像接收器三者之间的距离，然后进行出束曝光，获取底片；下一步为患者注射造影剂，再次出束曝光，获取样片。计算机将样片信号减去底片信号后，得到仅显示造影剂分布的图像，即血管图像。介入治疗手术过程中，DSA 间歇多次出束透视，获取手术过程中的动态图像，医护人员根据图像引导完成治疗操作。

#### DSA 的产污环节分析：

本项目采用先进的数字显影技术，电脑成像，不使用显（定）影液，不产生废显影液、废定影液和废胶片，注入的造影剂不含放射性。设备运行过程中产生的污染物主要为 X 射线、少量臭氧和氮氧化物以及手术过程中产生的医疗废物。DSA 项目工作流程及产污环节如图 9-3。

图 9-3 DSA 项目工作流程及产污环节示意图

### 三、原有工艺不足及改进情况

医院现有多台 DSA 正常运行，本项目 DSA 设备工艺流程和原有工艺一致，不存在工艺不足及改进情况，本项目的建设可满足医院日益增长的介入诊疗需求。DSA 设备各自独立运行，工作人员均单独配备，工作人员到岗后不兼职其他辐射工作内容。本项目新增 2 台 DSA 与鼓山路院区（即老年医院院区）现有的 DSA 不存在人员交叉使用的情况。

### 四、工作负荷及人员配置

根据医院提供的资料，预估本项目 DSA 的工作负荷情况见表 9-3。

表 9-3 预估本项目每台 DSA 工作负荷

(1) 透视					
手术类别	年开展工作量		每台手术透视曝光时间		年透视曝光时间
血管外科介入	220 台		约 30min		约 110.0h
心脏介入	280 台		约 20min		约 93.3h
脑血管介入	120 台		约 30min		约 60.0h
小计	620 台		/		约 263.3h
(2) 摄影					
手术类别	年开展工作量	单次采集时间	单台手术采集次数	单台手术最大采集时间	年采集时间
血管外科介入	220 台	0.5~1s	5~10 次	约 0.17min	约 0.62h
心脏介入	280 台	0.5~1s	7~11 次	约 0.18min	约 0.84h
脑血管介入	120 台	0.5~1s	3~10 次	约 0.17min	约 0.34h
小计	620 台	/	/	/	约 1.80h
总 计					约 265.1h

本项目为扩建项目，本项目辐射工作人员均拟新招聘、新培训，共 12 名，其中每台 DSA 配备手术医生 4 人、技师 1 人、护士 1 人。本项目运行后，12 名辐射工作人员共同承担本项目的介入治疗工作，不兼职其他放射工作，年开展工作 250 天。医院拟组织辐射工作人员进行职业健康体检并建立职业健康监护档案，对辐射工作人员开展个人剂量监测并建立个人剂量监测档案，组织辐射工作人员进行辐射安全培训并取得辐射培训证书后方可上岗。

项目开展后，护士在透视模式下主要承担在控制室隔室观察患者、记录手术情况的工作，少部分时间承担同室在铅屏风后传递医疗器械及辅助医生手术的工作，摄影模式下，护士在控制室隔室观察患者、记录手术情况；技师在透视模式和摄影模式下均位于控制室隔室操作；医生在透视模式下同室对患者进行手术操作，摄影模式下在控制室隔室观察患者情况，操作方式既有同室操作又有隔室操作。本项目工作人员到岗后将仅从事本项目 DSA 工作内容，不兼职其他辐射工作内容。今后医院可根据开展项目的实际情况做适当调整。

根据医院提供的 DSA 工作负荷，DSA 透视工况年出束时间为 263.3h，摄影工况年出束时间为 1.80h，摄影和透视累计出束时间为 265.1h。医生、护士开展介入手术期间进行同室操作，透视工况下年接触射线时间不超过 263.3h，技师在操作台进行隔室操作设备，包括透视及摄影，其年接触射线时间不超过 265.1h。医院将安排工作人员根据实际情况实行轮班制度。

## 污染源项描述

### 一、放射性污染

DSA 在工作状态下会发出 X 射线，本项目拟新增的 DSA 最大管电压为 125kV、最大管电流为 1000mA，其主要用作血管造影检查及配合介入治疗，由于存在影像增强器，从而降低了造影所需的 X 射线能量，再加上一次血管造影检查需要时间很短，因此血管造影检查的辐射影响较小。而介入治疗需要长时间的透视和大量的摄片，对患者和医务人员有一定的附加辐射剂量。

DSA 产生的 X 射线是随机器的开、关而产生和消失，其穿透能力与 X 射线管的管电压和出口滤过有关。在开机出束期间，X 射线是主要污染因子。辐射场中的 X 射线包括有用线束（主束）、漏射线和散射线。由于射线能量较低，不必考虑感生放射性问题。

#### （一）有用线束

本项目 DSA 为单球管设备，即使旋转机头，其有用线束投射方向仍为由下至上，有用线束的射线能量、强度与 X 射线管靶物质、管电压、管电流有关。DSA 具有自动照射量控制调节功能（AEC），摄影时，如果受检者体型偏瘦，功率自动降低，照射量减小；如果受检者体型较胖，功率自动增强，照射量率增大。为了防止球管烧毁并延长其使用寿命，实际使用时，管电压和管电流通常与设备最大管电压和管电流之间留有一定的裕量。根据医院提供资料，DSA 正常运行时，透视模式的工况为（60~80）kV/（5~20）mA，摄影模式的工况为（60~80）kV/（100~500）mA。

DSA 运行时离靶 1 米处的 X 射线发射率根据运行时管电压和 DSA 的 X 射线管的过滤条件从《辐射防护导论》（方杰著）附图 3 中查取。本项目 DSA 过滤材料按照 2.5mmAl 滤片进行剂量预测，查《辐射防护导论》附图 3，本项目正常运行时最大电压为 80kV，离靶 1 米处的发射率约为  $5\text{mGy}\cdot\text{m}^2/\text{mA}\cdot\text{min}$ 。

#### （二）散射线

本项目 DSA 的散射线主要考虑有用线束照射到受检者人体产生的侧向散射线，其强度与有用线束的 X 射线能量、X 射线机的输出量、散射面积和距离等有关。

### （三）泄漏射线

根据国际放射防护委员会第 33 号出版物《医用外照射源的辐射防护》“（77）用于诊断目的的每一个 X 射线管必须封闭在管套内，以使得位于该套管内的 X 射线管在制造厂规定的每个额定值时，离焦点 1m 处所测得的泄漏辐射在空气中的比释动能不超过 1mGy/h”（在距离源 1m 处不超过 100cm<sup>2</sup> 的面积上或者在离管或源壳 5cm 处的 10cm<sup>2</sup> 面积上进行平均测量），以及《医用电气设备 第 1-3 部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：诊断 X 射线设备的辐射防护》（GB 9706.103-2020）中 12.4 的相应要求，取本项目 DSA 离焦点 1m 处的泄漏辐射空气比释动能率为 1.0mGy/h。

## 二、非放射性污染

### （一）废气

DSA 在工作状态时，会使机房内的空气电离产生少量臭氧和氮氧化物，少量臭氧和氮氧化物可通过通风系统排至室外，臭氧在常温下约 50 分钟可自行分解为氧气，这部分废气对周围环境影响较小。

### （二）废水

主要是工作人员产生的生活污水。生活污水将进入医院污水处理站，处理达标后排入城市污水管网。

### （三）固体废物

DSA 手术过程中产生的棉签、纱布、手套、器具等医疗废物暂存在机房内的废物桶，手术结束后集中收集，由医院统一委托有资质单位进行处置；工作人员产生的生活垃圾，分类收集后由市政环卫部门定期清运。

表 10 辐射安全与防护

项目安全措施

一、工作场所布局及分区

本项目 DSA 拟建址位于老年医院综合楼三楼介入 DSA1 室、DSA2 室，DSA1 室拟建址东侧为设备间、配电间，南侧为走廊，西侧为控制室，北侧为走廊，楼下为会议/示教室、医生办公室，楼上为过道及诊室；DSA2 室东侧为控制室，南侧为走廊，西侧为设备间，北侧为走廊，楼下为诊室及库房，楼上为过道及诊室。DSA 均配套独立用房，控制室和设备间独立于 DSA 机房外，区域划分明确，平面和空间布局合理，满足《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130-2020）中关于选址与布局的规定。

本项目将 DSA 所在机房作为辐射防护控制区，在机房入口处粘贴电离辐射警告标志；拟将与机房相邻的控制室、设备间、北侧走廊等划为监督区，在监督区入口处的适当地点设立表明监督区的标牌。本项目辐射防护分区的划分符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）中关于辐射工作场所的分区规定。

关于控制区与监督区的管理措施，医院应做到：

1、控制区的管理措施：

（1）DSA 工作场所进、出口防护门外及其他适当位置处设立醒目的“当心电离辐射”警告标志。“当心电离辐射”警告标志须符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）附录 F 要求，如图 10-1 所示。



图 10-1 电离辐射警告标志

- （2）制定辐射防护与安全管理措施，包括适用于控制区的规则和程序；
- （3）运用行政管理程序（如进入控制区的工作许可制度）和实体屏障（包括门

锁) 限制进出控制区;

(4) 在缓冲区备有个人防护用品、工作服;

(5) 定期审查控制区的实际状况, 以确保是否有必要改变该区的防护手段、安全措施或该区的边界。

## 2、监督区的管理措施

在监督区的入口处的适当地点设立表明监督区的标牌。

本项目平面布置、辐射防护分区与人流、物流路线示意图见图 10-2。




图 10-2 本项目 DSA 机房平面布置、辐射防护分区及患者、医护人员及污物路线示意图

患者出入需经过缓冲室, 有更衣需求的可在缓冲室进行更衣; 医护人员出入需经过卫生通过间进行更衣、换鞋, 满足手术室洁净需求。

## 二、辐射防护屏蔽设计

本项目 DSA1 室内部最小矩形尺寸为 7.35m (长) × 5.55m (宽), 有效使用面积为 40.8m<sup>2</sup>; DSA2 室内部最小矩形尺寸为 6.82m (长) × 6.1m (宽), 有效使用面积为 41.6m<sup>2</sup>。老年医院综合楼三楼层高为 4.60m。本项目 DSA 机房具体屏蔽设计参数见表 10-1。

表 10-1 DSA 机房屏蔽设计一览表

场所名称	屏蔽位置	屏蔽材料及厚度	等效铅当量厚度
------	------	---------	---------

DSA1 室、 DSA2 室	东墙	250mm 实心砖+4mm 铅当量硫酸钡涂层	6.80mm
	南墙	250mm 实心砖+4mm 铅当量硫酸钡涂层	6.80mm
	西墙	250mm 实心砖+4mm 铅当量硫酸钡涂层	6.80mm
	北墙	250mm 实心砖+4mm 铅当量硫酸钡涂层	6.80mm
	顶面	120mm 混凝土+4mm 铅当量硫酸钡涂层	6.44mm
	地面	120mm 混凝土+4mm 铅当量硫酸钡涂层	6.44mm
	防护门	不锈钢内衬 4mm 铅板	4mm
	观察窗	4mm 铅当量铅玻璃	4mm

注：1. 实心砖密度为  $1.65\text{g/cm}^3$ ，混凝土密度为  $2.35\text{g/cm}^3$ ，铅密度为  $11.3\text{g/cm}^3$ ，硫酸钡涂层密度为  $4.35\text{g/cm}^3$ ；

2. 等效铅当量计算过程详见表 11-3；

3. 机房顶部硫酸钡涂层在楼上地面进行施工，以避免涂层脱落。

DSA 机房四周墙体及顶面进行硫酸钡涂层粘挂施工时，先对基础墙面、顶面进行清灰、水泥砂浆找平、晾干，然后在基础面刷粘合剂或水泥砂浆拉毛，以增强粘接性。然后在墙面、顶面满铺热镀锌钢丝网，使用射钉或膨胀螺栓固定。硫酸钡砂现配现用，涂抹时分层进行，每层厚度不超过 10mm，待前一层初凝后再进行下一层施工，层界面刮毛拉糙，增强层间粘结，最后一层压实、刮平、压光，确保平整无裂纹。阴阳角做圆角 ( $R \geq 50\text{mm}$ )，避免应力开裂；门窗、管道、穿墙孔周边加厚 5~10mm，密封胶填缝，防辐射泄漏。完工 24h 后洒水养护，自然养护不少于 7 天。施工期间严格按照施工工艺进行，保证工程质量，确保达到设计的铅当量厚度。落实以上措施后，采用硫酸钡涂层进行防护的方案是可行的。

由表 10-1 可知，本项目 DSA 机房四周墙体、顶部及地面屏蔽设计等效铅当量厚度远超 GBZ 130-2020 中表 3 要求，建议医院根据项目实际情况酌情优化机房屏蔽设计。

本项目 DSA 机房电缆线布设采用电缆沟，通排风管道穿墙方式均为直穿式，为防止 X 射线泄漏，电缆孔处均拟设置 3mm 铅板进行防护（接口处四周包封），通风及排风管道口均拟设置 3mm 铅板进行防护（接口处进行包裹）。DSA 机房防护大门和防护小门均为电动推拉门，防护小门为手动平开门，门与墙体之间设置足够的搭接，在门的顶部和两端至少重叠 10 倍门与墙体（门框）之间的缝隙。

### 三、辐射安全和防护措施

#### (一) 电离辐射警告标志

DSA 机房入口处设置有“当心电离辐射”警告标志和中文警示说明。

#### (二) 门灯联动

本项目 DSA 机房防护大门均为电动推拉式机房门，其余防护门均为手动平开门，防护门均拟设自动闭门装置，防护大门均拟设防夹功能。防护大门上方均拟设置工作状态指示灯，灯箱上设置如“射线有害、灯亮勿入”的可视警示语句，且工作状态指示灯与防护大门能有效联动（防护门关闭时，红色警示语亮起；防护门打开时，警示语熄灭）。

#### (三) 急停按钮

控制室设置 1 个急停按钮，机房内的治疗床边操作面板自带 1 个急停按钮，均与 X 射线系统连接，在紧急情况下，按下任一急停按钮，即可停止 X 射线系统出束。

#### (四) 观察窗或摄像监控装置和对讲装置

DSA 机房与控制室之间的墙上均设置有观察窗，可有效观察到患者和受检者状态防护门开闭情况。DSA 控制室与机房内均设置双向语音对讲装置，方便机房外工作人员与患者交流。

#### (五) 防护用品

医院为本项目工作人员配备的辐射防护装置及个人防护用品主要有铅橡胶围裙、铅橡胶颈套、铅防护眼镜、介入防护手套、剂量报警仪、个人剂量计等，医院已购置的各类防护用品除介入防护手套防护能力为 0.025mm 铅当量外，其余防护用品防护能力均为 0.5mm 铅当量。本项目 DSA 设备自带铅防护吊帘、床侧防护帘等辅助防护设施，其防护能力均为 0.5mm 铅当量。

#### (六) 人员监护

医院拟为本项目配备 12 名辐射工作人员，拟为辐射工作人员配备个人剂量计，采用双剂量计监测方法，定期送检且需做好个人剂量档案管理工作；拟开展辐射工作人员的职业健康监护，定期安排其在有相应资质医院体检，建立职业健康监护档案。

#### (七) 规章制度

完善并落实射线装置相关的安全使用制度、管理制度，从事辐射工作的医务人员均须参加放射工作的培训与辐射安全培训考核。医务人员在操作过程中遵守以上制

度，严格按照操作程序，避免发生事故。

#### **(八) 其他辐射安全措施**

介入治疗需要长时间的透视和大量的摄片，对患者和医务人员来说辐射剂量较高，因此在评估介入治疗的效应和操作时，其辐射损伤必须加以考虑。由于需要医务人员在机房内，X射线球管工作时产生的散射线对医务人员有较大影响，根据辐射防护“三原则”，医院还应在以下方面加强对介入治疗的防护工作：

1.操作中减少透视时间和减少照相的次数可以显著降低工作人员的辐射剂量，介入人员在操作时应尽量远离检查床。

2.一般说来，降低患者剂量的措施可以同时降低工作人员的辐射剂量，应加强对介入人员的培训，包括放射防护的培训，参与介入的人员应该技术熟练、动作迅速，以减少患者和介入人员的剂量。

3.所有在介入治疗手术室内的工作人员都应开展个人剂量监测，医院应结合工作人员个人剂量监测的数据采取措施，控制和减少工作人员的受照剂量。

4.引入的 DSA 及配套设备必须符合国际的或者国家的标准，满足各种特殊操作的要求，其性能必须与操作性质相符合；设备应该常规调节到满足低剂量的有效范围内，并尽可能提高图像质量。

5.介入人员应该结合 DSA 设备的特点，了解一些降低剂量的方法，比如脉冲透视、优化滤线器、除滤线栅、图像处理、低剂量透视等方法。

6.加强 DSA 设备的质量保证工作，设备的球管与发生器、透视和数字成像的性能以及其他相关设备应该定期进行检测。

7.临床介入手术时，介入医生需站在 DSA 床边操作，仅依赖于医务人员身着铅橡胶围裙、机器自带的铅防护帘等防护设备被动防护。一般来说，床下和床侧球管对医务人员的辐射剂量，由头、颈、胸至腹部呈现剂量逐渐上升的趋势，故操作人员除个人防护用品（铅橡胶围裙、铅橡胶颈套、铅防护眼镜及介入防护手套等）外，应着重考虑 X 射线机操作侧的屏蔽，该屏蔽要做到既不影响操作者的操作，又能达到防护目的，且能消毒。本项目 DSA 设备自带床侧防护帘、铅防护帘及铅悬挂防护屏，以上组合屏蔽防护措施的设置，能够有效降低介入手术医务人员的吸收剂量。

#### **四、监测仪器和防护用品**

根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》要求，开展放射诊疗的单位

应配备与辐射类型和辐射水平相适应的防护用品和监测仪器，包括个人剂量测量报警、辐射监测等仪器。

表 10-2 个人防护用品和辅助防护设施配置符合性

项目	分项		《放射诊断放射防护要求》 (GBZ130-2020) 要求	本项目拟采取措施
扩建 2 台 DSA 项目	工作人员	个人防护用品	铅橡胶围裙、铅橡胶颈套、 铅防护眼镜、介入防护手套 选配：铅橡胶帽子	拟配备 6 件铅橡胶围裙、 6 件铅橡胶颈套、6 副铅 橡胶帽子、3 副铅防护眼 镜、3 副介入防护手套
		辅助防护设施	铅悬挂防护屏/铅防护帘、 床侧防护帘/床侧防护屏 选配：移动铅防护屏风	拟配备铅防护帘、床侧 防护帘
	受检者	个人防护用品	铅橡胶性腺防护围裙（方形） 或方巾、铅橡胶颈套 选配：铅橡胶帽子	拟配备 2 件铅橡胶围裙、 2 件铅橡胶颈套
		辅助防护设施	/	/

南京市江宁医院鼓山路院区（即老年医院院区）已配备辐射巡测仪 1 台，医院拟为本项目配备个人剂量报警仪 2 台。医院拟为辐射工作人员配备的铅橡胶围裙、铅橡胶颈套、铅防护眼镜防护当量为 0.5mm 铅当量，介入防护手套防护当量为 0.025mm 铅当量。辐射工作人员工作时将佩戴个人剂量计，开展 DSA 介入治疗的辐射工作人员拟采用双剂量计监测方法，以监测累积受照情况。医院拟定期组织辐射工作人员进行健康体检，并将按相关要求建立辐射工作人员个人剂量监测档案和职业健康监护档案。

## 三废的治理

### 一、废气

DSA 在工作状态时，会使机房内的空气电离产生少量臭氧和氮氧化物，少量臭氧和氮氧化物可通过通风系统排至室外，臭氧在常温下约 50 分钟可自行分解为氧气，这部分废气对周围环境影响较小。

### 二、废水

主要是工作人员产生的生活污水，将进入医院污水处理站，处理达标后排入城市污水管网，对周围环境影响较小。

### 三、固体废物

DSA 手术过程中产生的棉签、纱布、手套、器具等医疗废物暂存在机房内的废物桶，手术结束后集中收集，由医院统一委托有资质单位进行处置；工作人员产生的生活垃圾，分类收集后，将交由城市环卫部门处理，对周围环境影响较小。

表 11 环境影响分析

## 建设阶段对环境的影响

南京市江宁医院老年医院扩建 2 台 DSA 项目拟建址位于老年医院综合楼三楼 DSA1 室、DSA2 室，老年医院综合楼为新建建筑，2 座 DSA 机房主体结构随建筑主体一同建成，其建设阶段环境影响已包含在《南京市江宁老年医院项目环境影响报告表》中，本报告不再重复评价。本项目建设时主要工作为机房内饰装潢与 DSA 设备安装，将产生施工噪声、扬尘和建筑垃圾污染，建设施工时对环境会产生如下影响：

一、大气：本项目在建设施工期需进行的内饰装潢等作业，各种施工将产生扬尘，但这些方面的影响仅局限在施工现场附近区域。针对上述大气污染采取以下措施：及时清扫施工场地，设立围挡，并保持施工场地一定的湿度。

二、噪声：整个建筑施工阶段，如内饰装潢、设备安装等施工中都将产生不同程度的噪声，对周围环境造成一定的影响。在施工时严格执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）的标准，尽量采用噪声低的先进设备，同时严禁夜间进行强噪声作业。

三、固体废物：项目施工期间，会产生一定量以建筑垃圾为主的固体废弃物，委托有资质的单位清运，并做好清运工作中的装载工作，防止建筑垃圾在运输途中散落。

四、废水：项目施工期间，有一定量含有泥浆的建筑废水产生，对这些废水进行初级沉淀处理，用于施工场地洒水降尘；施工人员会产生少量生活污水，可依托医院现有生活废水处理设施处理达标后排入市政污水管网，对环境影响较小。

医院在施工阶段计划采取上述污染防治措施，将施工期的影响控制在医院内部，对周围环境影响较小。

本项目 DSA 设备运输、安装和调试均由设备厂家专业人员进行操作，设备运输、安装、调试过程中，应加强辐射防护管理，在机房门外设立当心电离辐射警告标志，禁止无关人员靠近；在设备的安装和调试过程中，射线源开关钥匙应安排专人保管和使用，并在机房入口等关键处设置醒目的警示牌。施工结束后，启动门灯联动并确认系统正常后才能启用射线装置。本项目 DSA 机房屏蔽设计满足《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130-2020）的要求，射线装置的安装和调试均在机房内进行，经机房墙体、门屏蔽防护后，机房周围剂量率控制水平满足相关标准要求，对环境影响较小。

## 运行阶段对环境的影响

### 一、辐射环境影响分析

#### (一) DSA 机房的屏蔽防护铅当量厚度与标准要求的相符性分析评价

##### 1. 评价标准

根据《放射诊断放射防护要求》(GBZ 130-2020)表 3 规定,主束方向、非有用线束方向屏蔽体的铅当量均应不小于 2.0mmPb。

##### 2. 本项目 DSA 机房各屏蔽部位的铅当量厚度核算

本项目 DSA 均为单球管设备,其有用线束投射方向为由下至上,即使旋转机头,向上的散射线和漏射线的辐射影响要小于主束向上的影响,所以本项目将 DSA 机房顶部作为有用线束投射方向。由表 10-1 可知,本项目 DSA 机房使用的屏蔽材料除铅以外,还涉及顶面(有用线束投射方向)、地面(非有用线束投射方向)的混凝土、硫酸钡涂料,机房四侧(非有用线束投射方向)的轻质砖等。本项目按额定管电压 125kV 的极端条件核算 DSA 机房各屏蔽部位屏蔽材料的等效铅当量厚度。

##### (1) 混凝土、实心砖的等效铅当量厚度核算

按照 GBZ 130-2020 中 C.1.2 b) 给出的计算公式进行计算:

$$X = \frac{1}{\alpha\gamma} \ln \left( \frac{B^{-\gamma} + \frac{\beta}{\alpha}}{1 + \frac{\beta}{\alpha}} \right) \quad \text{公式 11-1}$$

式中:  $X$ —不同屏蔽物质的铅当量厚度;

$\alpha$ 、 $\beta$ 、 $\gamma$ —相应屏蔽物质(本项目为混凝土、实心砖)对相应管电压 X 射线辐射衰减的有关的拟合参数;

$B$ —给定铅厚度的屏蔽透射因子;给定铅厚度的屏蔽透射因子  $B$  值对照 GBZ 130-2020 中 C.1.2 a) 相应要求采用给出的计算公式进行计算:

$$B = \left[ \left( 1 + \frac{\beta}{\alpha} \right) e^{\alpha X} - \frac{\beta}{\alpha} \right]^{\frac{1}{\gamma}} \quad \text{公式 11-2}$$

式中:  $B$ —给定铅厚度的屏蔽透射因子;

$\alpha$ 、 $\beta$ 、 $\gamma$ —铅对相应管电压 X 射线辐射衰减的有关的拟合参数;

$X$ —铅厚度。

由 GBZ 130-2020 中表 C.2 查取 125kV 管电压工况下 X 射线（主束）辐射衰减的有关拟合参数，由 NCRP147 报告 TABLE A.1、TABLE C.1 查取 80kV 管电压工况下 X 射线（主束）辐射衰减的有关拟合参数和 70kV 管电压工况下 X 射线（散射）辐射衰减的有关拟合参数，列于表 11-1：

表 11-1 不同管电压工况下 X 射线辐射衰减的有关拟合参数

管电压	屏蔽材料	$\alpha$	$\beta$	$\gamma$	备注
125kV（主束）	铅				额定最大管电压
	混凝土				
	实心砖				
80kV（主束）	铅				常用最大管电压
70kV（散射）	铅				

本项目机房屏蔽部位涉及的 120mm 混凝土、250mm 实心砖，分别按公式 11-2、公式 11-1 计算其屏蔽透射因子  $B$ 、铅当量厚度  $X$ ，计算结果列于表 11-2。

表 11-2 混凝土屏蔽透射因子  $B$ 、铅当量厚度  $X$  计算结果

管电压	屏蔽材料	屏蔽透射因子 $B$	铅当量厚度 $X$ (mm)
125kV（主束）	120mm 混凝土	████████	1.44
	250mm 实心砖	████████	2.40

### (2) DSA 机房的屏蔽防护铅当量厚度与标准要求的相符性

根据前述各屏蔽材料的等效铅当量厚度核算情况，可对本项目 DSA 机房屏蔽体等效铅当量进行汇总，结果见下表：

表 11-3 DSA 机房屏蔽体等效铅当量厚度核算及其与标准要求对比

工作场所	参数	屏蔽材料及厚度	125kV 等效铅当量	屏蔽要求 <sup>1)</sup>	评价
DSA1 室	墙体 <sup>2)</sup>	250mm 实心砖+4mm 铅当量硫酸钡涂层	6.4mm	介入 X 射线设备机房屏蔽防护铅当量厚度要求：有用线束方向铅当量 2.0mm，非有用线束方向铅当量 2.0mm。	满足
	防护门 <sup>2)</sup>	不锈钢内衬 4mm 铅板	4mm		满足
	观察窗 <sup>2)</sup>	4mm 铅当量铅玻璃	4mm		满足
	顶面 <sup>3)</sup>	120mm 混凝土+4mm 铅当量硫酸钡涂层	5.44mm		满足

	地面 <sup>2)</sup>	120mm 混凝土+4mm 铅当量硫酸钡涂层	5.44mm		满足
	面积	有效使用面积为： 7.35m×5.55m=40.8m <sup>2</sup>		单管头 X 射线设备机房内最小有效新建面积不小于 20m <sup>2</sup> ，单边长度不小于 3.5m。	满足
DSA2 室	墙体 <sup>2)</sup>	250mm 实心砖+4mm 铅当量硫酸钡涂层	6.4mm	介入 X 射线设备机房屏蔽防护铅当量厚度要求：有用线束方向铅当量 2.0mm，非有用线束方向铅当量 2.0mm。	满足
	防护门 <sup>2)</sup>	不锈钢内衬 4mm 铅板	4mm		满足
	观察窗 <sup>2)</sup>	4mm 铅当量铅玻璃	4mm		满足
	顶面 <sup>3)</sup>	120mm 混凝土+4mm 铅当量硫酸钡涂层	5.44mm		满足
	地面 <sup>2)</sup>	120mm 混凝土+4mm 铅当量硫酸钡涂层	5.44mm		满足
	面积	有效使用面积为： 6.82m×6.1m=41.6m <sup>2</sup>		单管头 X 射线设备机房内最小有效新建面积不小于 20m <sup>2</sup> ，单边长度不小于 3.5m。	满足

注：1.屏蔽要求引自《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130-2020）表 3；

2.为非有用线束方向；

3.为有用线束方向。

由上表可知，本项目 DSA 机房在额定最大管电压 125kV 下屏蔽防护措施均能满足《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130-2020）的要求。建议医院根据项目实际情况进一步优化机房屏蔽设计。

## （二）DSA 机房的辐射影响预测

为了进一步评价屏蔽效果和辐射防护效果，采用理论预测的方法进行辐射影响分析。本项目 DSA 设备主射线方向向上，介入手术过程中，DSA 图像增强器对 X 射线主束有屏蔽作用，NCRP147 号报告“Structural Shielding Design for Medical Imaging X-ray Facilities”4.1.6 节（Primary Barriers, P41-45）及 5.1 节（Cardiac Angiography, P72）指出，DSA 屏蔽估算时不需要考虑主束照射。因此本项目 DSA 需要屏蔽的辐射仅考虑泄漏辐射和散射辐射。

本项目 DSA 的辐射影响情况见表 11-4。

表 11-4 本项目 DSA 的辐射影响情况

操作模式	正常运行时最大工况	辐射影响对象
------	-----------	--------

摄影模式	80kV/500mA	机房外公众、控制室操作人员
透视模式	80kV/20mA	机房外公众、控制室操作人员； 机房内介入治疗操作人员

于 DSA1 室和 DSA2 室周围、第一术者位、第二术者位处选取预测计算参考点位如下：

- 1#—DSA1 室东门外 30cm，设备间；
- 2#—DSA1 室东墙外 30cm，设备间；
- 3#—DSA1 室东墙外 30cm，配电间；
- 4#—DSA1 室南墙外 30cm，走廊；
- 5#—DSA1 室西墙外 30cm，控制室；
- 6#—DSA1 室观察窗外 30cm，操作位；
- 7#—DSA1 室西门外 30cm，控制室；
- 8#—DSA1 室防护大门外 30cm，走廊；
- 9#—DSA1 室北墙外 30cm，走廊；
- 10#—DSA1 室楼上地面 100cm 处，走廊及诊室；
- 11#—DSA1 室楼下地面 100cm 处，会议及示教室；
- 12#—DSA2 室东门外 30cm，控制室；
- 13#—DSA2 室东墙外 30cm，控制室；
- 14#—DSA2 室观察窗外 30cm，操作位；
- 15#—DSA2 室南墙外 30cm，走廊；
- 16#—DSA2 室西墙外 30cm，设备间；
- 17#—DSA2 室西门外 30cm，设备间；
- 18#—DSA2 室北墙外 30cm，走廊；
- 19#—DSA2 室防护大门外 30cm，走廊；
- 20#—DSA2 室楼上地面 100cm 处，走廊及诊室；
- 21#—DSA2 室楼下地面 170cm 处，诊室及库房；
- 第一术者位，距球管约 0.5m 处；
- 第二术者位，距球管约 1.0m 处。

预测点布设见图 11-1、图 11-2 所示。




图 11-1 DSA 机房外预测计算参考点位示意图（平面图）



图 11-2 DSA 机房外预测计算参考点位示意图（立面图）

### 1.关注点处散射辐射剂量率计算

由《辐射防护手册（第一分册）》（李德平 潘自强著）给出的X射线机散射线在关注点的周比释动能计算公式（公式 10.10）进行推导，得到散射线在关注点处的有效剂量率  $H_s$  的计算公式（推导中，将原公式中的使用因子、居留因子均取为 1），继

而在公式中增加“有效剂量与空气比释动能转换系数”修正因子，得到散射辐射有效剂量率计算公式：

$$H_s = \frac{H_0 \cdot I \cdot a \cdot (s/400) \cdot B_s \cdot K}{d_0^2 \cdot d_s^2} \quad \text{公式 11-3}$$

式中： $H_s$ —关注点处散射辐射有效剂量率， $\mu\text{Sv/h}$ ；

$H_0$ —X射线机发射率常数（当管电流为1mA时，距离阳极靶1m处由主束产生的比释动能率）， $\text{mGy} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{mA}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$ ，本项目取 $5\text{mGy} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{mA}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$ ，即 $300000\mu\text{Gy} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{mA}^{-1} \cdot \text{h}^{-1}$ ；

$I$ —管电流，mA；本项目透视、摄影模式下正常使用的最大管电流分取20mA、500mA；

$a$ —人体对X射线的散射照射量与入射照射量之比，由《辐射防护手册（第一分册）》表10.1中查取。本项目常用最大管电压为80kV，对于散射线向机房四侧墙体投射的情况，从《辐射防护手册（第一分册）》表10.1中采用内插法查取散射角 $90^\circ$ 时80kV对应的 $a$ 值为0.0008（该取值适用于机房四侧关注点相应预测计算）；对于散射线向机房地面投射的情况，因《辐射防护手册（第一分册）》表10.1中无散射角 $180^\circ$ 的数据，表中所列散射角中以 $135^\circ$ 最接近 $180^\circ$ ，故从该表中散射角为 $135^\circ$ 、管电压为70kV、100kV对应的 $a$ 值采用内插法求取80kV对应的 $a$ 值为0.0016（该取值适用于机房地面关注点相应预测计算）；对于散射线向机房顶面投射的情况，因《辐射防护手册（第一分册）》表10.1中无散射角 $0^\circ$ 的数据，表中所列散射角中以 $30^\circ$ 最接近 $0^\circ$ ，故从该表中散射角为 $0^\circ$ 、管电压为70kV、100kV对应的 $a$ 值采用内插法求取80kV对应的 $a$ 值为0.0009（该取值适用于机房顶面关注点相应预测计算）；

$S$ —主束在受照人体上的散射面积，根据建设单位提供参数，照射野最小为 $11\text{cm} \times 11\text{cm} = 121\text{cm}^2$ ，最大为 $30\text{cm} \times 38\text{cm} = 1140\text{cm}^2$ ，考虑手术需要的最大照射面积约为 $16\text{cm} \times 16\text{cm}$ ，本项目取 $256\text{cm}^2$ ；

$d_0$ —源至受照点的距离，根据设备参数确定，本项目球管的 $d_0$ 取最小值0.45m（符合ICRP 33号报告第98段关于使用固定式X线透视检查设备的焦皮距的要求）；

$d_s$ —受照体至关注点的距离，m；

$B_s$ —屏蔽材料对散射线的透射因子，无量纲，计算公式见式11-2。此处散

射线是指本项目常用最大管电压（80kV，即 0.08MV）下有用线束（初级 X 射线）的散射线，其能量偏保守取有用线束侧向（散射角 $\theta=90^\circ$ ）的一次散射线能量，可借鉴康普顿散射定律计算一次散射线能量 E 与入射的初级 X 射线能量  $E_0$  之比值  $E/E_0=1/[1+E_0(1-\cos\theta)/0.511]=1/[1+0.08\times(1-\cos90^\circ)/0.511]=0.865$ ，继而计算一次散射线能量 E 对应的 kV 值为  $80\text{kV}\times 0.865=69.2\text{kV}$ ，近似取为 70kV。再将机房屏蔽体和介入操作人员防护用屏蔽物的铅当量厚度、表 11-1 中  $\alpha$ 、 $\beta$ 、 $\gamma$  值代入公式 11-2，计算相应的散射辐射屏蔽透射因子值，列于表 11-5；

$K$ —有效剂量与空气比释动能转换系数，Sv/Gy，查《外照射放射防护剂量转换系数标准》（WS/T 830-2024）附录表 G.2，按前述  $90^\circ$  方向一次散射线能量对应的 kV 值为 70kV， $K$  值取 1.60。

将前述有关参数代入公式 11-3，计算 DSA 常用最大工况（管电压 80kV）运行时透视模式、摄影模式下 DSA1 室外公众、控制室操作人员、机房内介入操作人员处散射辐射剂量率，计算结果见表 11-5。

表 11-5 DSA 机房外注点处散射辐射剂量率计算结果

关注点位置	操作模式	$H_0$ ( $\mu\text{Gy}\cdot\text{m}^2/(\text{mA}\cdot\text{h})$ )	$I$ (mA)	$X$ (mm)	$B_s$	$d_0$ (m)	$d_s$ (m)	$H_s$ ( $\mu\text{Sv/h}$ )
1#—DSA1 室东门 外 30cm, 设备间	透视模式							3.73E-08
	摄影模式							9.34E-07
2#—DSA1 室东墙 外 30cm, 设备间	透视模式							9.33E-14
	摄影模式							2.33E-12
3#—DSA1 室东墙 外 30cm, 配电间	透视模式							8.35E-14
	摄影模式							2.09E-12
4#—DSA1 室南墙 外 30cm, 走廊	透视模式							1.10E-13
	摄影模式							2.76E-12
5#—DSA1 室西墙 外 30cm, 控制室	透视模式							8.70E-14
	摄影模式							2.18E-12
6#—DSA1 室观察 窗外 30cm, 操作位	透视模式							3.68E-08
	摄影模式							9.20E-07

7#—DSA1 室西门 外 30cm, 控制室	透视模式		3.18E-08
	摄影模式		7.95E-07
8#—DSA1 室防护 大门外 30cm, 走廊	透视模式		4.29E-08
	摄影模式		1.07E-06
9#—DSA1 室北墙 外 30cm, 走廊	透视模式		1.51E-13
	摄影模式		3.77E-12
10#—DSA1 室楼上 地面 100cm 处, 走 廊及诊室	透视模式		1.53E-11
	摄影模式		3.82E-10
11#—DSA1 室楼下 地面 100cm 处, 会 议、示教室	透视模式		3.99E-11
	摄影模式		9.96E-10
12#—DSA2 室东门 外 30cm, 控制室	透视模式		2.81E-08
	摄影模式		7.03E-07
13#—DSA2 室东墙 外 30cm, 控制室	透视模式		8.90E-14
	摄影模式		2.23E-12
14#—DSA2 室观察 窗外 30cm, 操作位	透视模式		3.75E-08
	摄影模式		9.38E-07
15#—DSA2 室南墙 外 30cm, 走廊	透视模式		1.28E-13
	摄影模式		3.21E-12
16#—DSA2 室西墙 外 30cm, 设备间	透视模式		9.51E-14
	摄影模式		2.38E-12
17#—DSA2 室西门 外 30cm, 设备间	透视模式		2.93E-08
	摄影模式		7.33E-07
18#—DSA2 室北墙 外 30cm, 走廊	透视模式		1.28E-13
	摄影模式		3.21E-12
19#—DSA2 室防护 大门外 30cm, 走廊	透视模式		4.20E-08
	摄影模式		1.05E-06

20#—DSA2 室楼上 地面 100cm 处, 走 廊及诊室		透视模式		1.36E-11
		摄影模式		3.40E-10
21#—DSA2 室楼下 地面 170cm 处, 诊 室及库房		透视模式		2.24E-11
		摄影模式		5.60E-10
第一 术者	铅衣内	透视模式		27.54
	铅衣外	透视模式		519.24
第二 术者	铅衣内	透视模式		6.88
	铅衣外	透视模式		129.81

## 2.关注点处泄漏辐射剂量率计算

泄漏辐射剂量率  $H_L$  采用下式计算:

$$H_L = \frac{H_i \cdot B}{r^2} \cdot K \quad \text{公式 11-4}$$

式中:  $H_L$ —关注点处泄漏辐射有效剂量率,  $\mu\text{Sv/h}$ ;

$H_i$ —距靶 1m 处泄漏射线的空气比释动能率,  $\text{mGy/h}$ 。本项目 1m 处泄漏射线的空气比释动能率取  $1.0\text{mGy/h}$ ;

$B$ —机房各屏蔽体的泄漏射线屏蔽透射因子, 本项目 DSA 常用最大工况管电压 (80kV) 下机房屏蔽体及介入操作人员防护用屏蔽物的泄漏射线屏蔽透射因子见表 11-6;

$K$ —有效剂量与空气比释动能转换系数,  $\text{Sv/Gy}$ , 查《外照射放射防护剂量转换系数标准》(WS/T 830-2024) 附录表 G.2, 对于本项目 DSA 运行时常用最大管电压 80kV,  $K$  值取 1.67。

将有关参数代入公式 11-4, 计算 DSA 常用最大工况 (管电压 80kV) 运行时透视模式、摄影模式下 DSA 机房外公众、控制室操作人员、机房内介入操作人员处泄漏辐射剂量率, 计算结果见表 11-6。

表 11-6 DSA 机房外关注点处漏辐射剂量率计算结果

关注点位置	$H_i$ ( $\text{mGy/h}$ )	$X$ ( $\text{mm}$ )	$r$ ( $\text{m}$ )	$B$	$H_L$ ( $\mu\text{Sv/h}$ )
1#—DSA1 室东门外 30cm, 设备间					3.53E-07

2#—DSA1 室东墙外 30cm, 设备间		1.22E-07
3#—DSA1 室东墙外 30cm, 配电间		4.64E-08
4#—DSA1 室南墙外 30cm, 走廊		4.83E-07
5#—DSA1 室西墙外 30cm, 控制室		6.67E-08
6#—DSA1 室观察窗外 30cm, 操作位		3.13E-07
7#—DSA1 室西门外 30cm, 控制室		8.59E-08
8#—DSA1 室防护大门外 30cm, 走廊		1.10E-06
9#—DSA1 室北墙外 30cm, 走廊		4.64E-06
10#—DSA1 室楼上地面 100cm 处, 走廊 及诊室		4.84E-09
11#—DSA1 室楼下地面 100cm 处, 会议、 示教室		6.96E-06
12#—DSA2 室东门外 30cm, 控制室		2.66E-08
13#—DSA2 室东墙外 30cm, 控制室		8.16E-08
14#—DSA2 室观察窗外 30cm, 操作位		3.68E-07
15#—DSA2 室南墙外 30cm, 走廊		1.50E-06
16#—DSA2 室西墙外 30cm, 设备间		1.44E-07
17#—DSA2 室西门外 30cm, 设备间		3.99E-08
18#—DSA2 室北墙外 30cm, 走廊		1.50E-06
19#—DSA2 室防护大门外 30cm, 走廊		9.32E-07
20#—DSA2 室楼上地面 100cm 处, 走廊 及诊室		4.84E-09
21#—DSA2 室楼下地面 170cm 处, 诊室 及库房		6.96E-06
第一术者	铅衣内	9.55
	铅衣外	91.54
第二术者	铅衣内	2.39
	铅衣外	22.88
<b>3.关注点处预测计算结果汇总</b>		

综上所述，本项目 DSA 机房外关注点处的辐射剂量率理论估算结果汇总见表 11-7。

表 11-7 DSA 机房外关注点处辐射剂量率计算统计结果

关注点位置	操作模式	X 射线辐射剂量率 ( $\mu\text{Sv/h}$ )		
		散射线	漏射线	合计
1#—DSA1 室东门外 30cm, 设备间	透视模式	3.73E-08	3.53E-07	3.91E-07
	摄影模式	9.34E-07		1.29E-06
2#—DSA1 室东墙外 30cm, 设备间	透视模式	9.33E-14	1.22E-07	1.22E-07
	摄影模式	2.33E-12		1.22E-07
3#—DSA1 室东墙外 30cm, 配电间	透视模式	8.35E-14	4.64E-08	4.64E-08
	摄影模式	2.09E-12		4.64E-08
4#—DSA1 室南墙外 30cm, 走廊	透视模式	1.10E-13	4.83E-07	4.83E-07
	摄影模式	2.76E-12		4.83E-07
5#—DSA1 室西墙外 30cm, 控制室	透视模式	8.70E-14	6.67E-08	6.67E-08
	摄影模式	2.18E-12		6.67E-08
6#—DSA1 室观察窗外 30cm, 操作位	透视模式	3.68E-08	3.13E-07	3.50E-07
	摄影模式	9.20E-07		1.23E-06
7#—DSA1 室西门外 30cm, 控制室	透视模式	3.18E-08	8.59E-08	1.18E-07
	摄影模式	7.95E-07		8.81E-07
8#—DSA1 室防护大门外 30cm, 走廊	透视模式	4.29E-08	1.10E-06	1.14E-06
	摄影模式	1.07E-06		2.17E-06
9#—DSA1 室北墙外 30cm, 走廊	透视模式	1.51E-13	4.64E-06	4.64E-06
	摄影模式	3.77E-12		4.64E-06
10#—DSA1 室楼上地面 100cm 处, 走廊及诊室	透视模式	1.53E-11	3.65E-08	3.65E-08
	摄影模式	3.82E-10		3.68E-08
11#—DSA1 室楼下地面	透视模式	3.99E-11	9.24E-07	9.24E-07

100cm 处, 会议、示教室		摄影模式	9.96E-10		9.25E-07
12#—DSA2 室东门外 30cm, 控制室		透视模式	2.81E-08	2.66E-08	5.47E-08
		摄影模式	7.03E-07		7.29E-07
13#—DSA2 室东墙外 30cm, 控制室		透视模式	8.90E-14	8.16E-08	8.16E-08
		摄影模式	2.23E-12		8.16E-08
14#—DSA2 室观察窗外 30cm, 操作位		透视模式	3.75E-08	3.68E-07	4.05E-07
		摄影模式	9.38E-07		1.31E-06
15#—DSA2 室南墙外 30cm, 走廊		透视模式	1.28E-13	1.50E-06	1.50E-06
		摄影模式	3.21E-12		1.50E-06
16#—DSA2 室西墙外 30cm, 设备间		透视模式	9.51E-14	1.44E-07	1.44E-07
		摄影模式	2.38E-12		1.44E-07
17#—DSA2 室西门外 30cm, 设备间		透视模式	2.93E-08	3.99E-08	6.92E-08
		摄影模式	7.33E-07		7.73E-07
18#—DSA2 室北墙外 30cm, 走廊		透视模式	1.28E-13	1.50E-06	1.50E-06
		摄影模式	3.21E-12		1.50E-06
19#—DSA2 室防护大门外 30cm, 走廊		透视模式	4.20E-08	9.32E-07	9.74E-07
		摄影模式	1.05E-06		1.98E-06
20#—DSA2 室楼上地面 100cm 处, 走廊及诊室		透视模式	1.36E-11	4.84E-09	4.85E-09
		摄影模式	3.40E-10		5.18E-09
21#—DSA2 室楼下地面 170cm 处, 诊室及库房		透视模式	2.24E-11	6.96E-06	6.96E-06
		摄影模式	5.60E-10		6.96E-06
第一术者	铅衣内	透视模式	27.54	9.55	37.09
	铅衣外	透视模式	519.24	91.54	610.77
第二术者	铅衣内	透视模式	6.88	2.39	9.27
	铅衣外	透视模式	129.81	22.88	152.69

根据表 11-7 结果分析可知, 本项目 DSA1 室、DSA2 室屏蔽设计均能够满足《放

射诊断放射防护要求》（GBZ 130-2020）的要求。

当本项目 2 台 DSA 同时出束运行时，机房辐射剂量率存在叠加影响。由表 11-7 可知，DSA1 室、DSA2 室运行时，机房外辐射剂量率均不大于 0.01 $\mu$ Sv/h，因此即使考虑两台 DSA 的剂量率叠加影响，DSA 机房外的辐射剂量率也能满足《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130-2020）的要求。

### （三）电缆沟、通排风管道辐射影响分析

本项目 DSA 机房电缆线布设采用电缆沟，通排风管道穿墙方式均为直穿式，为防止 X 射线泄漏，电缆孔处均拟设置 4mm 铅板（与防护门同等屏蔽防护）进行防护（接口处四周包封），通风及排风管道口均拟设置 4mm 铅板（与防护门同等屏蔽防护）进行防护（接口处进行包裹），经过铅板屏蔽后，电缆沟、通排风管道出口处辐射剂量将在控制范围内。

### （四）周围公众及辐射工作人员年有效剂量估算

#### 1. 年有效剂量估算模式

DSA 机房周围公众、控制室辐射工作人员年有效剂量计算采用联合国原子辐射效应科学委员会（UNSCEAR）2000 年报告附录 A 中的计算公式进行估算：

$$H_{Er} = H_r \times T \times t \quad \text{公式 11-5}$$

式中： $H_{Er}$ —X 射线外照射年有效剂量，mSv/a；

$H_r$ —关注点处剂量率， $\mu$ Sv/h；

$T$ —居留因子；

$t$ —年照射时间，h。

DSA 机房内介入操作人员的外照射辐射年有效剂量计算借鉴《职业性外照射个人监测规范》（GBZ 128-2019）给出的公式进行估算：

$$E = \alpha H_u + \beta H_o \quad \text{公式 11-6}$$

式中： $\alpha$ —系数，有甲状腺屏蔽时，取 0.79，无屏蔽时，取 0.84；本项目取 0.79；

$H_u$ —铅围裙内佩戴的个人剂量计测得的  $H_p(10)$ ，mSv；

$\beta$ —系数，有甲状腺屏蔽时，取 0.051，无屏蔽时，取 0.100；本项目取 0.051；

$H_o$ —铅围裙外锁骨对应的衣领位置佩戴的个人剂量计测得的  $H_p(10)$ ，mSv。

## 2.年有效剂量估算

将有关参数代入公式 11-5，估算本项目 DSA 机房周围公众及控制室辐射工作人员的年附加剂量，见表 11-8。

表 11-8 DSA 机房周围公众及控制室辐射工作人员的年附加剂量

关注点位置	操作模式	$t$ (h)	$T$	辐射剂量率 ( $\mu\text{Sv/h}$ )	年有效剂量 $H_{E,r}$ ( $\text{mSv/a}$ )	
1#—DSA1 室东门外 30cm, 设备间	透视模式			3.91E-07	6.43E-09	6.58E-09
	摄影模式			1.29E-06	1.45E-10	
2#—DSA1 室东墙外 30cm, 设备间	透视模式			1.22E-07	2.01E-09	2.03E-09
	摄影模式			1.22E-07	1.38E-11	
3#—DSA1 室东墙外 30cm, 配电间	透视模式			4.64E-08	7.63E-10	7.68E-10
	摄影模式			4.64E-08	5.22E-12	
4#—DSA1 室南墙外 30cm, 走廊	透视模式			4.83E-07	1.59E-08	1.60E-08
	摄影模式			4.83E-07	1.09E-10	
5#—DSA1 室西墙外 30cm, 控制室	透视模式			6.67E-08	1.76E-08	1.77E-08
	摄影模式			6.67E-08	1.20E-10	
6#—DSA1 室观察窗外 30cm, 操作位	透视模式			3.50E-07	9.21E-08	9.43E-08
	摄影模式			1.23E-06	2.22E-09	
7#—DSA1 室西门外 30cm, 控制室	透视模式			1.18E-07	3.10E-08	3.26E-08
	摄影模式			8.81E-07	1.59E-09	
8#—DSA1 室防护大门 外 30cm, 走廊	透视模式			1.14E-06	3.75E-08	3.79E-08
	摄影模式			2.17E-06	4.88E-10	
9#—DSA1 室北墙外 30cm, 走廊	透视模式			4.64E-06	1.53E-07	1.54E-07
	摄影模式			4.64E-06	1.04E-09	
10#—DSA1 室楼上地 面 100cm 处, 走廊及诊 室	透视模式			3.65E-08	9.60E-09	9.67E-09
	摄影模式			3.68E-08	6.63E-11	
11#—DSA1 室楼下地	透视模式			9.24E-07	2.43E-07	2.45E-07

面 100cm 处, 会议、示 教室	摄影模式		9.25E-07	1.66E-09	
12#—DSA2 室东门外 30cm, 控制室	透视模式		5.47E-08	1.44E-08	1.57E-08
	摄影模式		7.29E-07	1.31E-09	
13#—DSA2 室东墙外 30cm, 控制室	透视模式		8.16E-08	2.15E-08	2.16E-08
	摄影模式		8.16E-08	1.47E-10	
14#—DSA2 室观察窗 外 30cm, 操作位	透视模式		4.05E-07	1.07E-07	1.09E-07
	摄影模式		1.31E-06	2.35E-09	
15#—DSA2 室南墙外 30cm, 走廊	透视模式		1.50E-06	4.93E-08	4.96E-08
	摄影模式		1.50E-06	3.37E-10	
16#—DSA2 室西墙外 30cm, 设备间	透视模式		1.44E-07	2.37E-09	2.38E-09
	摄影模式		1.44E-07	1.62E-11	
17#—DSA2 室西门外 30cm, 设备间	透视模式		6.92E-08	1.14E-09	1.23E-09
	摄影模式		7.73E-07	8.69E-11	
18#—DSA2 室北墙外 30cm, 走廊	透视模式		1.50E-06	4.93E-08	4.96E-08
	摄影模式		1.50E-06	3.37E-10	
19#—DSA2 室防护大 门外 30cm, 走廊	透视模式		9.74E-07	3.21E-08	3.25E-08
	摄影模式		1.98E-06	4.46E-10	
20#—DSA2 室楼上地 面 100cm 处, 走廊及诊 室	透视模式		4.85E-09	1.28E-09	1.29E-09
	摄影模式		5.18E-09	9.32E-12	
21#—DSA2 室楼下地 面 170cm 处, 诊室及库 房	透视模式		6.96E-06	1.83E-06	1.85E-06
	摄影模式		6.96E-06	1.25E-08	

由表 11-8 可知, 本项目 DSA 机房周围公众、控制室辐射工作人员的年附加剂量均不超过 0.01mSv, 均能够满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB 18871-2002) 中对公众的剂量限值要求和本项目剂量约束值要求。

当本项目 2 台 DSA 同时出束运行时, 对周围辐射工作人员和公众的年有效剂量存在叠加影响。由表 11-8 可知, 机房外辐射工作人员和公众的年有效剂量均不超过

0.001mSv，即使保守考虑 2 台 DSA 总是同时出束的极端情况，也能满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）中对公众的剂量限值要求和本项目剂量约束值要求。

将有关参数代入公式 11-6，计算第一术者、第二术者年有效剂量，结果列于表 11-9。

表 11-9 DSA 机房内术者位年有效剂量估算结果

位置	$\alpha$	$\beta$	部位	辐射剂量率 ( $\mu\text{Sv/h}$ )			年照射时间 (h)	年有效剂量 (mSv)
				散射线	漏射线	合计		
第一术者	0.79	0.051	铅衣内	████	████	37.09	████	15.92
			铅衣外	████	████	610.77		
第二术者			铅衣内	████	████	9.27		3.98
			铅衣外	████	████	152.69		

由表 11-9 可知，本项目 DSA 机房内的介入操作第一、第二术者操作位的年有效剂量分别为 15.92mSv、3.98mSv，本项目第一术者位辐射工作由 4 名医生共同承担，第二术者位辐射工作由 1 名护士承担，则本项目所致机房内第一、第二术者操作位工作人员年有效剂量分别为 3.98mSv、3.98mSv（机房内护士保守参考第二术者操作位估算年有效剂量）。上述结果均能满足工作人员剂量约束值 5mSv 的要求。

对于介入手术，由于其实际工作中 DSA 透视工况及操作时间的不确定性，辐射工作人员需要依靠佩戴个人剂量计进行跟踪监测才能准确地测定其受照剂量的大小。应按照《职业性外照射个人监测规范》（GBZ 128-2019）要求进行佩戴，开展 DSA 介入治疗的辐射工作人员采用双剂量计监测方法。医院应建立介入手术工作人员的轮班制度，合理安排每名工作人员的工作负荷，防止出现单人超负荷完成多台手术导致剂量超标的情况。医院应加强对介入手术工作人员的个人剂量监测管理，在日常检测中发现个人剂量异常的，应当对有关人员采取保护措施，并在接到监测报告之日起五日内报告发证的生态环境、卫生健康部门调查处理。介入手术工作人员均按照《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130-2020）穿戴防护用品（铅橡胶围裙、铅橡胶颈套、铅防护眼镜、介入防护手套等），并充分利用自带的铅悬挂防护屏及床侧防护帘等做好自身防护，确保其年有效剂量满足标准限值要求。

综上所述，根据上述理论估算结果，本项目 DSA 机房在落实屏蔽防护措施后，

对机房外辐射工作人员和周围公众的环境影响较小，同时在开展介入工作时，在采取有效的辐射防护措施和医院良好的管理情况下，辐射工作人员的年有效剂量可以满足标准限值要求。

## 二、三废的治理评价

### （一）废气

DSA 在工作状态时，会使机房内的空气电离产生少量臭氧和氮氧化物，少量臭氧和氮氧化物可通过通风系统排至室外。DSA 机房内排风口设于天花板上，开口朝下，

废气通过管道沿楼内建筑烟道引至楼顶排放。臭氧在常温下约 50 分钟可自行分解为氧气，对周围环境影响较小。

### （二）废水

工作人员和部分患者产生的生活污水，由医院污水处理站统一处理。

### （三）固体废物

工作人员产生的生活垃圾，分类收集后，将交由城市环卫部门处理。

本项目 DSA 手术过程中产生的棉签、纱布、手套、器具等医疗废物暂存在机房内的废物桶，手术结束后集中收集，由医院统一委托有资质单位进行处置。

## 事故影响分析

### 一、主要事故风险

本项目新增的 DSA 为 II 类射线装置，医院在开展医疗诊断和介入治疗过程中，如果安全管理或防护不当，可能对误入机房的受照人员产生较严重放射损伤。因此本项目主要事故风险为：

（一）在介入手术操作过程中，有未穿戴铅衣、配套铅手套和铅防护眼镜等个人防护用品的公众误留手术室，室内人员位于手术室床旁，导致发生误照射；

（二）DSA 控制系统失灵持续摄影，而此时手术室内人员未穿戴铅衣、配套铅手套和铅防护眼镜等个人防护用品，室内人员位于手术室床旁，导致发生误照射；

（三）设备维护人员在维护 DSA 射线管或测量探测器时，射线管正处于出束状态，维修人员处于机头上方，导致发生误照射；

（四）防护门未关闭或未完全关闭到位，DSA 即出束照射，使机房外的工作人员或公众受到误照射，当个人剂量报警仪未正确使用或设备失效时，不能及时发现事故

状态，使误照射剂量大幅增加；

(五) DSA 长期运行后，机房墙体防护材料可能老化脱落，防护门缝隙可能变大，观察窗缝隙胶条可能老化失效使铅玻璃与窗框不能紧密贴合产生旷量、缝隙，这些情况导致机房防护能力下降、射线泄漏，若医院未按计划进行日常自主监测或自主监测仪器失效未能发现射线泄漏的情况，会使机房周围人员长期受到异常照射。

当患者陪护人员未穿戴防护用品误留机房内且靠近射线窗口时，DSA 出束将会对人员所处位置产生较大剂量率；若未及时发现事故状态、DSA 持续出束时，人员受到误照射时间最长可达一台介入手术的总透视时间。由表 11-7 可知，参考第一术者位铅衣外（即无防护）辐射剂量率最大可达  $610.77\mu\text{Sv/h}$ ，单台手术透视时间约为 20min，则被误照射人员受照剂量可达  $0.2\text{mSv}$ ，将会超过公众剂量约束值 ( $0.1\text{mSv/a}$ )，属于一般辐射事故。

## 二、事故预防和处理措施

医院可采取以下事故预防措施：

(一) 建立辐射安全管理机构，制定完善的规章制度，并在实际工作过程中严格执行；

(二) 加强辐射安全管理，加强辐射工作人员技能培训和辐射安全与防护知识的培训，提高个人的技能和辐射安全防范意识；

(三) 定期检查各辐射工作场所的辐射安全措施运行情况，确保各项安全措施始终保持良好的工作状态；

(四) 个人剂量报警仪、辐射巡测仪等自主监测设备按要求定期检定/校准，使其能正常、有效工作，加强工作人员对自主监测仪器的使用培训；

(五) 按要求落实监测计划，定期对工作场所辐射水平进行监测并保留监测记录。

针对本项目可能发生的辐射事故，可采取以下处理措施：

(一) 当发生误照射时，应立即按下急停开关，确保 DSA 停止工作；

(二) 对工作人员造成额外照射时，应及时检测个人剂量计，剂量超标则人员应及时就医检查并调岗；

(三) 对发生事故的 DSA 或其他设备故障，请设备厂家或相关单位进行维修，分析事故发生原因，不得擅自进行维修。

医院应定期对 DSA 机房辐射安全措施进行检查、维护，发现问题及时维修；每

次工作前均应检查相应辐射安全装置的有效性，定期对工作场所进行检测。医院还应在平时工作中加强工作人员的辐射防护知识的培训，尽可能避免辐射事故的发生。

医院应根据《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》和《江苏省辐射污染防治条例》等要求，发生辐射事故的，立即启动事故应急方案，采取必要防范措施，在事故发生后 1 小时内向所在地生态环境和公安部门报告，并在 2 小时内填写《辐射事故初始报告表》。造成或者可能造成人员超剂量照射的，还应当同时向卫生健康部门报告；对于可能受到大剂量照射的人员，迅速安排医学检查和救治，积极配合政府管理部门做好事故调查和善后工作。

表 12 辐射安全管理

### 辐射安全与环境保护管理机构的设置

南京市江宁医院在老年医院综合楼三楼新建 2 座 DSA 机房并新配备 2 台 DSA(型号未定, 最大管电压均为 125kV, 最大管电流均为 1000mA), 用于开展医疗诊断和介入治疗。根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》的要求, 使用 II 类射线装置的单位, 应设有专门的辐射安全与环境保护管理机构, 或者至少有 1 名具有本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全与环境保护管理工作, 并以文件形式明确管理人员职责。从事辐射工作的人员均可通过生态环境部组织开发的国家核技术利用辐射安全与防护培训平台学习辐射安全和防护专业知识及相关法律法规并参加考核。

南京市江宁医院已成立专门的辐射安全与环境保护管理机构, 指定专人(已参加“辐射安全管理”辐射安全与防护考核, 成绩合格, 编号: FS24JS2200969, 有效期至 2029 年 12 月 3 日, 详见附件 6) 专职负责辐射安全与环境保护管理工作, 组员覆盖各辐射科室, 并以文件形式明确管理人员职责。医院应根据本次扩建 2 台 DSA 项目制订相关文件, 明确医院相关辐射项目的管理人员及其职责, 将该项目辐射安全管理纳入全院的辐射安全管理工作中。本项目辐射工作人员由南京市江宁医院新招聘、新培训, 拟配备 12 名辐射工作人员, 辐射工作人员均需通过生态环境部组织开发的国家核技术利用辐射安全与防护培训平台学习辐射安全和防护专业知识及相关法律法规, 参加“医用 X 射线诊断与介入放射学”类辐射安全与防护考核并取得培训合格证书后方可上岗。医院应及时关注辐射工作人员辐射安全和防护专业知识的培训时间, 如有辐射培训证书到期人员还应及时参加生态环境部的国家核技术利用辐射安全与防护培训平台进行学习并通过考核。

### 辐射安全管理规章制度

根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》和《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》的有关要求, 使用放射源和射线装置的单位要“有健全操作规程、岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度、人员培训计划、监测方案等, 并有完善的辐射事故应急措施”。目前南京市江宁医院已制定相关辐射安全与防护管理制度, 如《放射诊疗安全制度》《DSA 操作规程》《放射诊疗工作人员职责》《设备维护检修制度》《放射工作人

员个人剂量管理制度》《放射工作人员培训制度》《射线装置使用登记、台账管理制度》《医院辐射环境监测方案》《南京市江宁医院放射事故应急措施方案》等，医院现有管理制度内容较为全面，基本满足医院从事相关辐射活动辐射安全和防护管理的要求。医院拟根据扩建 2 台 DSA 项目的特点及以下内容制定并完善相关制度，并落实到实际工作中，严格执行，加强辐射安全管理。

### **1.操作规程**

医院已制定《DSA 操作规程》，明确辐射工作人员的资质条件要求、操作过程中采取的具体防护措施及步骤。重点是：

(1) 确保开展辐射工作时所有辐射屏蔽措施均已到位，严格按照规定操作流程操作，防止发生辐射事故；

(2) 从事辐射工作时必须佩戴个人剂量计和个人剂量报警仪；

(3) 在工作场所严禁吸烟、进食；

(4) 常规使用 DSA 自带的悬挂铅防护屏和床侧铅帘。

### **2.岗位职责**

医院已制定《放射诊疗工作人员职责》，明确射线装置使用工作人员、台账管理人员及辐射安全管理人员的岗位责任，并落实到个人，使每一个相关的工作人员明确自己所在岗位具体责任。

### **3.辐射防护和安全保卫制度**

医院已根据射线装置的具体情况制定相应的《放射诊疗安全制度》。重点是：

(1) 定期检查相关的辐射安全装置及检测仪器，发现问题及时修理或更换，确保辐射安全措施/设施、个人剂量报警仪、环境辐射剂量监测仪保持良好工作状态；

(2) 工作人员定期开展个人剂量监测和职业健康监护。

### **4.设备检修维护制度**

医院已制定《设备维护检修制度》，明确射线装置和辐射监测设备维修计划、维修的记录和在日常使用过程中维护保养以及发生故障时采取的措施，并做好记录。确保射线装置、安全措施（警示标志、工作状态指示灯、急停按钮）、剂量报警仪等仪器设备保持良好工作状态。

### **5.人员培训计划和健康管理制**

医院已制定《放射工作人员培训制度》，明确培训对象、内容、周期、方式以及

考核的办法等内容，并强调对培训档案的管理，做到有据可查。相关辐射工作人员应及时学习最新的国家政策法规及标准，熟练掌握辐射防护知识、最新的操作技术。根据 18 号令及《关于核技术利用辐射安全与防护培训和考核有关事项的公告》，辐射工作人员均可通过生态环境部组织开发的国家核技术利用辐射安全与防护培训平台学习辐射安全和防护专业知识及相关法律法规并通过考核。医院应制定《放射工作人员职业健康管理制度》，组织辐射工作人员定期参加职业健康体检（不少于 1 次/2 年），并为其建立辐射工作人员职业健康监护档案。

### **6.辐射环境监测方案**

医院已制定《医院辐射环境监测方案》，明确监测频次和监测项目，按照有关标准、规范的要求定期对工作场所及周围环境进行监测或者委托有资质的机构进行监测，发现异常情况的，应当立即采取措施，并在一小时内向县（市、区）或者设区的市生态环境行政主管部门报告；委托有资质监测单位对本单位的射线装置的安全和防护状况进行年度检测，每年 1 月 31 日前将年度评估报告上传至全国核技术利用辐射安全申报系统，年度评估发现安全隐患的，应当立即整改。

### **7.个人剂量监测**

医院已制定《放射工作人员个人剂量管理制度》，委托有资质单位对辐射工作人员开展个人剂量监测，监测周期不少于 1 次/三个月。辐射工作人员个人剂量监测数据应建立个人剂量档案，依据《江苏省辐射污染防治条例》（2018 年修正），在日常检测中发现个人剂量异常的，应当对有关人员采取保护措施，并在接到监测报告之日起五日内报告发证的生态环境、卫生健康部门调查处理。

本项目辐射工作人员应在医院辐射安全与防护领导小组的领导下，继续明确各人员岗位职责，严格落实辐射安全管理规章制度，定期对设备的辐射安全措施进行检查。医院在之后的实际工作中还应不断根据法律法规及实际情况对各项管理制度进行补充和完善，使其具有较强的针对性和可操作性。

## **辐射监测**

根据辐射管理要求，南京市江宁医院已配备辐射巡测仪 1 台，拟为本项目配备个人剂量报警仪 2 台，用于辐射防护监测和报警。自主监测仪器应按规定进行定期检定/校准，同时结合本项目实际情况，拟制定如下监测计划：

一、委托有资质的单位定期对项目周围环境 X- $\gamma$ 辐射剂量率进行监测，周期：1~

2次/年；

二、辐射工作人员配备个人剂量计监测累积剂量，定期（不少于1次/3个月）送有资质机构进行个人剂量监测，建立个人剂量档案；

三、定期使用辐射监测仪器对项目周围辐射环境进行自检，包括控制室工作位置和周围毗邻区域人员居留处，并保留自检记录；

四、所有辐射工作人员上岗前进行职业健康体检，以排除职业禁忌证。开展辐射工作后，定期开展职业健康体检（不少于1次/2年），并建立个人职业健康档案；

五、出现外照射事故，立即采取应急措施，并在1小时之内向县（市、区）或者设区的市生态环境行政主管部门报告。

医院辐射工作场所监测计划一览表见表12-1。

表12-1 工作场所监测计划一览表

监测对象	监测项目	监测点位	监测类别	监测周期	监测方式
DSA1室、 DSA2室	X- $\gamma$ 辐射 剂量率	距墙体、门、窗表面30cm；顶棚上方（楼上）距顶棚地面100cm、操作位、电缆口外	验收监测	竣工后3个月内	委托有资质单位监测
			日常监测	不少于1次/3个月	自主监测
			年度监测	1~2次/年	委托有资质单位监测
辐射工作人员	个人剂量当量	/	日常监测	1次/3个月	委托有资质单位监测

南京市江宁医院已根据上述监测计划，明确监测项目，定期（不少于1次/季）使用辐射监测仪器对项目周围辐射环境进行自检，并保留自检记录，每年委托有资质的单位定期对项目周围环境X- $\gamma$ 辐射剂量率进行监测，监测结果上报生态环境行政主管部门。2025年度医院已开展辐射工作场所的辐射安全与防护年度监测，监测结果均符合《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130-2020）、《核医学放射防护要求》（GBZ 120-2020）、《核医学辐射防护与安全要求》（HJ 1188-2021）、《放射治疗放射防护要求》（GBZ 121-2020）、《放射治疗辐射安全与防护要求》（HJ 1198-2021）等国家相关标准要求，均未出现剂量率超标的情况。

南京市江宁医院已为现有辐射工作人员配备个人剂量计，组织辐射工作人员进行个人剂量监测（1次/3个月）和职业健康体检（1次/2年），辐射安全领导管理小组负责全医院辐射工作人员个人剂量的收发和管理，职业健康监护、个人剂量监测档案

均存放于公卫科。2025 年度医院已委托南京瑞森辐射技术有限公司完成了辐射工作人员的个人剂量监测，所有辐射工作人员监测结果均符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）等国家相关标准要求，均未出现异常。

南京市江宁医院每年编写放射性同位素与射线装置安全和防护状况年度评估报告，包括射线装置台账、辐射安全和防护设施的运行与维护、辐射安全和防护制度及措施的建立和落实、事故和应急以及档案管理等方面的内容，每年 1 月 31 日前将年度评估报告上传至全国核技术利用辐射安全申报系统。

根据医院《2025 年度安全和防护状况年度评估报告》显示，2025 年度医院未发生辐射事故，医院辐射安全和防护设施运行良好，定期开展了维护工作，定期检查防护情况，发现的隐患及时处理；医院已制定和完善了相应辐射安全和防护制度及措施，各项制度和措施得到了落实。医院自开展核技术利用项目以来未发生过辐射事故，暂无需要改进完善的情况。

## 辐射事故应急

按照《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》等相关规定，辐射事故应急预案应明确以下几个方面：

- 一、应急机构和职责分工；
- 二、应急的具体人员和联系电话；
- 三、应急人员的组织、培训以及应急和救助的装备、资金、物资准备；
- 四、辐射事故发生的可能、分级及应急响应措施；
- 五、辐射事故调查、报告和处理程序。

对于在医院定期监测或委托监测时发现异常情况时，应根据《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》和《江苏省辐射污染防治条例》等要求，在 1 小时之内向所在地生态环境和公安部门报告，造成或者可能造成人员超剂量照射的还应当同时向卫生健康部门报告。在发生辐射事故时，事故单位应当立即启动本单位的辐射事故应急预案，采取必要防范措施，并在 2 小时内填写《辐射事故初始报告表》，向当地生态环境部门和公安部门报告，造成或可能造成人员超剂量照射的，同时向当地卫生健康行政部门报告。

南京市江宁医院已经制定了《南京市江宁医院辐射事故\事件应急预案》，该预案已包括成立辐射事故应急处理领导小组、应急预案领导小组的职责、放射性事故应急

处理的责任划分、放射性事故应急处理程序和放射性事故的调查等内容。由辐射事故应急处理领导小组组织辐射工作人员，定期（1次/年）开展应急培训演练，在物资、通讯、技术、人员、经费等准备方面均加以落实。医院开展核技术利用项目至今，未发生辐射事故。

表 13 结论与建议

## 结论

### 一、项目概况

为积极应对人口老龄化，配合南京市江宁老年医院项目建设，南京市江宁医院拟于老年医院综合楼三楼新建 2 座 DSA 机房（即 DSA1 室、DSA2 室）及其配套辅助用房并配备 2 台 DSA（型号均未定，最大管电压均为 125kV，最大管电流均为 1000mA）用于开展医疗诊断和介入治疗。DSA 属 II 类射线装置。

### 二、实践正当性

本项目的建设和运行，可为医院提供多种诊断、治疗手段，有着重要临床应用价值，可为患者提供放射诊断及治疗服务，并可提高当地医疗卫生水平，具有良好的社会效益和经济效益。经辐射防护屏蔽和安全管理后，本项目的建设和运行对受照个人或社会所带来的利益能够弥补其可能引起的辐射危害，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）“实践的正当性”的原则。

### 三、项目产业政策符合性分析

本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》（2023 年修改）中“限制类”“淘汰类”项目，项目符合国家产业政策。

### 四、选址合理性

南京市江宁老年医院项目位于南京市江宁区鼓山路 168 号。老年医院东侧为南京市江宁医院住宅区，南侧为桃园路，隔桃园路由东向西依次为江宁全民健身中心、南京市江宁师范幼儿园，西侧为玉堂巷，北侧为利民路。

本次扩建 2 台 DSA 项目位于南京市江宁医院老年医院综合楼三楼 DSA1 室、DSA2 室，老年医院综合楼东侧为院内道路、医技楼及门诊内科综合楼，南侧、西侧、北侧均为院内道路。DSA1 室拟建址东侧为设备间、配电间，南侧为走廊，西侧为控制室，北侧为走廊，楼下为会议/示教室、医生办公室，楼上为过道及诊室；DSA2 室东侧为控制室，南侧为走廊，西侧为设备间，北侧为走廊，楼下为诊室及库房，楼上为过道及诊室。

本次扩建 2 台 DSA 项目周围 50m 评价范围东侧、南侧均位于院区边界内，西侧至院外玉堂巷，北侧至院外鼓山路。项目运行后的环境保护目标主要为本项目辐射工作

人员、评价范围内的其他医护人员、病患及陪同家属、玉堂巷和鼓山路上其他公众等。

本项目评价范围内不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。对照《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）、《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）、《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）要求，经江苏省生态环境厅江苏省生态环境分区管控综合服务系统查询，本项目所在地块位于南京市中心城区（江宁区）重点管控单元（编码：ZH32011520101）内，不在生态保护红线内，评价范围内均不涉及优先保护单元和一般管控单元。

本项目 DSA 机房与控制室分开，区域划分明确，选址及布局合理。

## 五、辐射环境现状评价

南京市江宁医院老年医院扩建 2 台 DSA 项目拟建址及其周围楼房室内环境 $\gamma$ 辐射剂量率在 68nGy/h~87nGy/h 之间，属江苏省建筑物室内 $\gamma$ 辐射（空气吸收）剂量率本底水平 50.7nGy/h~129.4nGy/h 范围内；周围道路环境 $\gamma$ 辐射剂量率在 51nGy/h~52nGy/h 之间，属江苏省道路 $\gamma$ 辐射（空气吸收）剂量率本底水平 18.1nGy/h~102.3nGy/h 范围内。

## 六、环境影响评价

根据理论估算结果，南京市江宁医院老年医院扩建 2 台 DSA 项目在做好个人防护措施和安全措施的情况下，项目对辐射工作人员及周围的公众产生的年有效剂量均能够满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）中对职业人员和公众受照剂量限值要求和本项目剂量约束值要求（职业人员年有效剂量不超过 5mSv，公众年有效剂量不超过 0.1mSv）。

## 七、“三废”的处理处置

DSA 在工作状态时，会使机房内的空气电离产生少量臭氧和氮氧化物，可通过通风系统排至室外，臭氧在常温下约 50 分钟可自行分解为氧气，对周围环境影响较小；工作人员和部分患者产生的生活污水，由医院污水处理站统一处理；工作人员产生的生活垃圾，分类收集后，将交由城市环卫部门处理，对周围环境影响较小；本项目 DSA 手术过程中产生的棉签、纱布、手套、器具等医疗废物暂存在机房内的废物桶，手术结束后集中收集，作为医疗废物由医院统一委托有资质单位进行处置。

## 八、主要污染源及拟采取的主要辐射安全防护措施

南京市江宁医院拟配备的 2 台 DSA 最大管电压均为 125kV、最大管电流均为 1000mA，DSA 开机期间，产生的 X 射线为主要辐射环境污染因素。本项目 DSA 机房入口处设置“当心电离辐射”警告标志和中文警示说明；防护大门为电动推拉式机房门、防护小门为手动平开门，防护门均设有自动闭门装置，防护大门设有防夹功能，防护大门上方拟设置工作状态指示灯，且工作状态指示灯与机房门设置有效关联；控制室和机房内的治疗床边均设置急停按钮；控制室墙体上设置有观察窗，可有效观察到患者和受检者状态防护门开闭情况；控制室设置对讲装置，方便机房外工作人员与患者交流；医院已配备有辐射巡测仪 1 台，拟为本项目辐射工作人员配备铅橡胶围裙、铅橡胶颈套、铅防护眼镜、介入防护手套、剂量报警仪、个人剂量计等辐射防护装置及个人防护用品，符合《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130-2020）的安全管理要求。

## 九、辐射安全管理评价

南京市江宁医院已设立辐射安全与环境保护管理机构，指定专人专职负责辐射安全与环境保护管理工作，并以医院内部文件形式明确其管理职责。医院已制定辐射安全管理制度，建议根据本报告的要求，对照《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》和《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》，建立符合医院实际情况的、完善可行的辐射安全管理制度，并在日常工作中落实。

南京市江宁医院拟为本项目辐射工作人员配置个人剂量计，定期送有资质单位监测个人剂量，建立个人剂量档案；定期进行职业健康检查，建立个人职业健康监护档案。南京市江宁医院已配备有辐射巡测仪 1 台，拟为本项目配备个人剂量报警仪 2 台。此外，医院拟根据相关标准要求，为本项目工作人员和受检者配备足够数量的个人防护用品和辅助防护设施。

综上所述，南京市江宁医院老年医院扩建 2 台 DSA 项目在落实本报告提出的各项污染防治措施和管理措施后，医院将具有与其所从事的辐射活动相适应的技术能力和相应的辐射安全防护措施，其运行对周围环境产生的影响能够符合辐射环境保护的要求，从环境保护角度论证，本项目的建设和运行是可行的。

## 建议和承诺

一、该项目运行中，应严格遵循操作规程，加强对操作人员的培训，杜绝麻痹大意思想，以避免意外事故造成对公众和职业人员的附加影响，使对环境的影响降低到最低。

二、各项安全措施及辐射防护设施必须正常运行，严格按国家有关规定要求进行操作，确保其安全可靠。

三、定期进行辐射工作场所的检查及监测，及时排除事故隐患。

四、医院取得本项目环评批复后，应及时重新申领辐射安全许可证，按照法规要求开展竣工环境保护验收工作，环境保护设施的验收期限一般不超过3个月，最长不超过12个月。

## 辐射污染防治“三同时”措施一览表

项目	“三同时”措施	预期效果	预计投资 (万元)
辐射安全管理机构	建立辐射安全与环境保护管理机构，或配备不少于1名大学本科以上学历人员从事辐射保护和环境保护管理工作。医院已设立专门的辐射安全与环境保护管理机构，并以文件形式明确管理人员职责。	满足《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》相关要求。	/
辐射安全和防护措施	屏蔽措施：DSA 机房四侧墙体采用实心砖+硫酸钡涂料、顶面和地面采用混凝土+硫酸钡涂料进行辐射防护，各防护门均采用铅防护门，观察窗均采用铅玻璃进行辐射防护。详见表 10-1。	满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中对职业人员和公众受照剂量限值要求以及本项目剂量约束值要求。	195
	安全措施：DSA 机房入口处设置“当心电离辐射”警告标志和中文警示说明；防护大门为电动推拉式机房门、防护小门为手动平开门，防护门均设有自动闭门装置，防护大门设有防夹功能，防护大门上方拟设置工作状态指示灯，且工作状态指示灯与机房门设置有效关联；控制室和机房内的治疗床边均设置急停按钮；控制室墙体上设置有观察窗，可有效观察到患者和受检者状态防护门开闭情况；控制室设置对讲装置，方便机房外工作人员与患者交流。	满足《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130-2020）的相关要求。	
人员配备	辐射安全管理人员和辐射工作人员通过生态环境部组织开发的国家核技术利用辐射安全与防护培训平台学习辐射安全和防护专业知识及相关法律法规并考核，考核合格后上岗。	满足《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》要求。	/
	辐射工作人员在上岗前佩戴个人剂量计，并定期送检（两次监测的时间间隔不应超过3个月），加强个人剂量监测，建立个人剂量档案。		
	辐射工作人员定期进行职业健康体检（不少于1次/2年），并建立辐射工作人员职业健康档案。		
监测仪器和防护用品	鼓山路院区（即老年医院院区）已配备辐射巡测仪1台。	满足《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》有关要求。	1
	拟为本项目配备个人剂量报警仪2台		
	DSA 介入医生配备铅橡胶围裙、铅橡胶颈套、铅防护眼镜、介入防护手套等，同时设置铅悬挂防护屏、铅防护帘、床侧防护帘、床侧防护屏等防护用品。	满足《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130-2020）的相关要求。	4

辐射安全管理制度	制定操作规程、岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度、人员培训计划、监测方案、辐射事故应急措施等制度：根据环评要求，按照项目的实际情况，补充相关内容，建立完善、内容全面、具有可操作性的辐射安全规章制度。	满足《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》和《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》有关要求。	/
总计	/	/	200

以上污染防治的措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

